

## Differenzdruckmessumformer DPT-10

D

metallische Messmembran  
Profibus PA



Differenzdruckmessumformer DPT-10

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zu diesem Dokument</b>	
1.1	Funktion .....	4
1.2	Zielgruppe .....	4
1.3	Verwendete Symbolik .....	4
<b>2</b>	<b>Zu Ihrer Sicherheit</b>	
2.1	Autorisiertes Personal .....	5
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	5
2.3	Warnung vor Fehlgebrauch .....	5
2.4	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5
2.5	Sicherheitskennzeichen am Gerät .....	6
2.6	CE-Konformität .....	6
2.7	Erfüllung von NAMUR-Empfehlungen .....	6
2.8	Sicherheitshinweise für Sauerstoffanwendungen .....	6
<b>3</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
3.1	Aufbau .....	7
3.2	Arbeitsweise .....	8
3.3	Bedienung .....	11
3.4	Verpackung, Transport und Lagerung .....	11
<b>4</b>	<b>Montieren</b>	
4.1	Grundsätzliche Hinweise zum Einsatz des Gerätes .....	13
4.2	Hinweise zu Sauerstoffanwendungen .....	14
4.3	Montage- und Anschlusshinweise .....	14
4.4	Messanordnung Durchfluss .....	18
4.5	Messanordnung Füllstand .....	21
4.6	Messanordnung Dichte- und Trennschicht .....	26
4.7	Messanordnung Differenzdruck .....	28
4.8	Montage externes Gehäuse .....	30
4.9	Einbaukontrolle .....	31
<b>5</b>	<b>An die Spannungsversorgung anschließen</b>	
5.1	Anschluss vorbereiten .....	32
5.2	Anschlussschritte .....	33
5.3	Einkammergehäuse .....	34
5.4	Zweikammergehäuse .....	35
5.5	Zweikammergehäuse Ex d .....	37
5.6	Ausführung IP 66/IP 68, 1 bar .....	39
5.7	Einschaltphase .....	39
<b>6</b>	<b>Bedienung mit dem Anzeige- und Bedienmodul</b>	
6.1	Kurzbeschreibung .....	40
6.2	Anzeige- und Bedienmodul einsetzen .....	40
6.3	Bediensystem .....	41
6.4	Parameterbeschreibung .....	42
6.5	Menüplan .....	51
6.6	Menüplan .....	52
6.12	Sicherung der Parametrierdaten .....	55
<b>7</b>	<b>In Betrieb nehmen mit PDM</b>	
7.1	Parametrierung mit PDM .....	56

<b>8</b>	<b>In Betrieb nehmen</b>	
8.1	Betriebsart wählen .....	57
8.2	Durchflussmessung.....	57
8.3	Füllstandmessung .....	59
8.4	Dichte- und Trennschichtmessung .....	63
8.5	Differenzdruckmessung .....	63
<b>9</b>	<b>Instandhalten und Störungen beseitigen</b>	
9.1	Instandhalten.....	66
9.2	Störungen beseitigen .....	66
9.3	Das Gerät reparieren.....	67
<b>10</b>	<b>Ausbauen</b>	
10.1	Ausbauschritte .....	68
10.2	Entsorgen.....	68
<b>11</b>	<b>Anhang</b>	
11.1	Technische Daten.....	69
11.2	Daten zum Profibus PA.....	79
11.3	Maße.....	83

#### Sicherheitshinweise für Ex-Bereiche



Beachten Sie bei Ex-Anwendungen die Ex-spezifischen Sicherheitshinweise. Diese sind Bestandteil der Betriebsanleitung und liegen jedem Gerät mit Ex-Zulassung bei.

Redaktionsstand: 2013-07-11

# 1 Zu diesem Dokument

## 1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert Ihnen die erforderlichen Informationen für Montage, Anschluss und Inbetriebnahme sowie wichtige Hinweise für Wartung und Störungsbeseitigung. Lesen Sie diese deshalb vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie als Produktbestandteil in unmittelbarer Nähe des Gerätes jederzeit zugänglich auf.

## 1.2 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal. Der Inhalt dieser Anleitung muss dem Fachpersonal zugänglich gemacht und umgesetzt werden.

## 1.3 Verwendete Symbolik



### Information, Tipp, Hinweis

Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.



**Vorsicht:** Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises können Störungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.

**Warnung:** Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein Personenschaden und/oder ein schwerer Geräteschaden die Folge sein.

**Gefahr:** Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann eine ernsthafte Verletzung von Personen und/oder eine Zerstörung des Gerätes die Folge sein.



### Ex-Anwendungen

Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise für Ex-Anwendungen.



### Liste

Der vorangestellte Punkt kennzeichnet eine Liste ohne zwingende Reihenfolge.



### Handlungsschritt

Dieser Pfeil kennzeichnet einen einzelnen Handlungsschritt.



### Handlungsfolge

Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Handlungsschritte.



### Batterieentsorgung

Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise zur Entsorgung von Batterien und Akkus.

## 2 Zu Ihrer Sicherheit

### 2.1 Autorisiertes Personal

Montieren und nehmen Sie das Druckmessgerät nur in Betrieb, wenn Sie mit den zutreffenden landesspezifischen Richtlinien vertraut sind und die entsprechende Qualifikation besitzen. Sie müssen mit den Vorschriften und Kenntnissen für explosionsgefährdete Bereiche, von Mess- und Regeltechnik sowie elektrische Stromkreise vertraut sein, da das Druckmessgerät ein „elektrisches Betriebsmittel“ nach EN 50178 ist. Je nach Einsatzbedingung müssen Sie über entsprechendes Wissen verfügen, z. B. über aggressive Medien oder hohe Drücke.

### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der DPT10 ist ein Differenzdruckmessumformer zur Messung von Durchfluss, Füllstand, Differenzdruck, Dichte und Trennschicht.

Detaillierte Angaben zum Anwendungsbereich finden Sie im Kapitel *"Produktbeschreibung"*.

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung sowie in den evtl. ergänzenden Anleitungen gegeben.

Eingriffe über die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen hinaus dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur durch vom Hersteller autorisiertes Personal vorgenommen werden. Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen sind ausdrücklich untersagt.

### 2.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können von diesem Gerät anwendungsspezifische Gefahren ausgehen, so z. B. ein Überlauf des Behälters oder Schäden an Anlagenteilen durch falsche Montage oder Einstellung.

### 2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät entspricht dem Stand der Technik unter Beachtung der üblichen Vorschriften und Richtlinien. Durch den Anwender sind die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die landesspezifischen Installationsstandards sowie die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicheren Zustand betrieben werden. Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Gerätes verantwortlich.

Der Betreiber ist ferner verpflichtet, während der gesamten Einsatzdauer die Übereinstimmung der erforderlichen Arbeitssicherheitsmaßnahmen mit dem aktuellen Stand der jeweils geltenden Regelwerke festzustellen und neue Vorschriften zu beachten.

## 2.5 Sicherheitskennzeichen am Gerät

Die auf dem Gerät angebrachten Sicherheitskennzeichen und -hinweise sind zu beachten.

## 2.6 CE-Konformität

Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien. Mit dem CE-Zeichen bestätigen wir die erfolgreiche Prüfung.

## 2.7 Erfüllung von NAMUR-Empfehlungen

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der zutreffenden NAMUR-Empfehlungen.

## 2.8 Sicherheitshinweise für Sauerstoffanwendungen

Bei Geräten für Sauerstoffanwendungen sind die besonderen Hinweise in den Kapiteln "*Lagerung und Transport*", "*Montieren*" sowie in den "*Technischen Daten*" unter "*Prozessbedingungen*" zu beachten. Übergeordnet sind jeweils gültigen landesspezifischen Vorschriften (z. B. in Deutschland die Verordnungen, Durchführungsanweisungen und Merkblätter der Berufsgenossenschaften) zu beachten.

## 3 Produktbeschreibung

### 3.1 Aufbau

#### Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus:

- Differenzdruckmessumformer DPT10
- Je nach Ausführung Entlüftungsventile und/oder Verschluss-schrauben (Details siehe Kapitel "Maße")
- Optionales Zubehör
- Dokumentation
  - Dieser Betriebsanleitung
  - Prüfzertifikat für Druckmessumformer
  - Betriebsanleitung "Anzeige- und Bedienmodul" (optional)
  - Ex-spezifischen "Sicherheitshinweisen" (bei Ex-Ausführungen)
  - Ggf. weiteren Bescheinigungen

#### Komponenten

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten des DPT10:

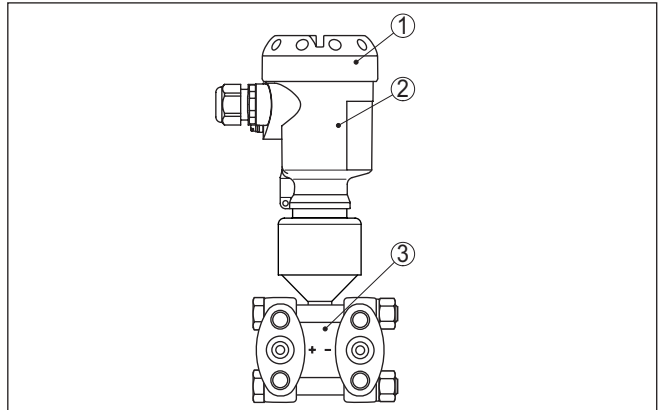


Abb. 1: DPT10 in Basisausführung

- 1 Gehäusedeckel, optional mit darunter liegendem Anzeige- und Bedienmodul
- 2 Gehäuse mit Elektronik
- 3 Prozessbaugruppe mit Messzelle

Die Komponenten stehen in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung.

Das Typschild enthält die wichtigsten Daten zur Identifikation und zum Einsatz des Gerätes:

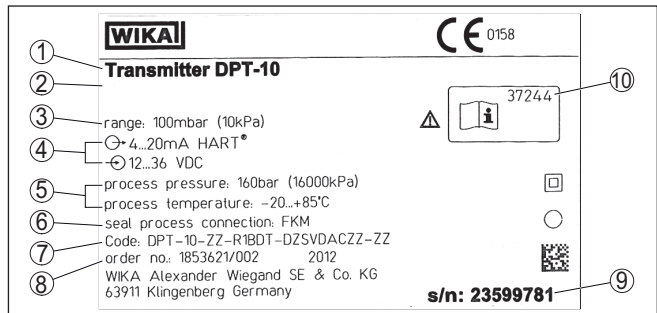


Abb. 2: Aufbau des Typschildes (Beispiel)

- 1 Gerätetyp
- 2 Raum für Zulassungen
- 3 Messbereich
- 4 Signalausgang/Versorgungsspannung
- 5 Prozessdruck - Prozesstemperatur
- 6 Dichtungswerkstoff
- 7 Produktcode
- 8 Auftragsnummer
- 9 Seriennummer des Gerätes
- 10 ID-Nummern Gerätedokumentation

## 3.2 Arbeitsweise

### Anwendungsbereich

Der DPT10 ist ein Differenzdruckmessumformer zur Messung von Durchfluss, Füllstand, Differenzdruck, Dichte und Trennschicht. Messmedien sind Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten.

### Durchflussmessung

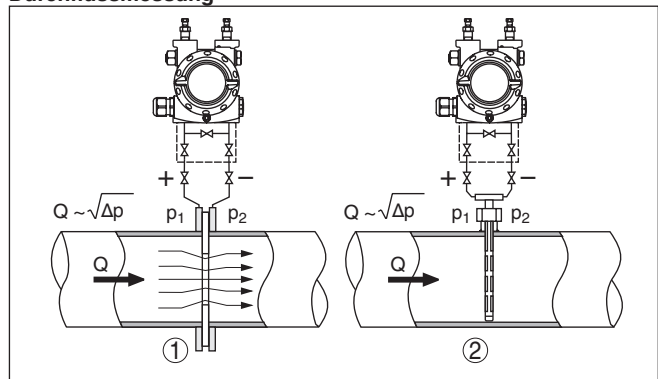


Abb. 3: Durchflussmessung mit DPT10 und Wirkdruckgeber,  $Q$  = Durchfluss,  $\Delta p$  = Differenzdruck,  $\Delta p = p_1 - p_2$

- 1 Blende
- 2 Staudrucksonde



## Füllstandmessung

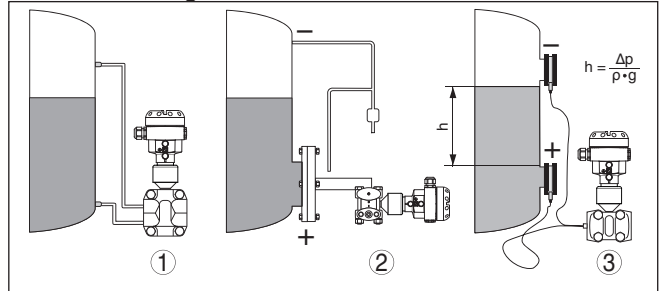


Abb. 4: Füllstandmessung mit DPT10.  $\Delta p$  = Differenzdruck,  $\rho$  = Dichte des Mediums,  $g$  = Erdbeschleunigung

- 1 Basisausführung mit Wirkdruckleitungen
- 2 Ausführung mit Flanschdruckmittlern
- 3 Ausführung mit Kapillaren und Zellendruckmittlern

## Differenzdruckmessung

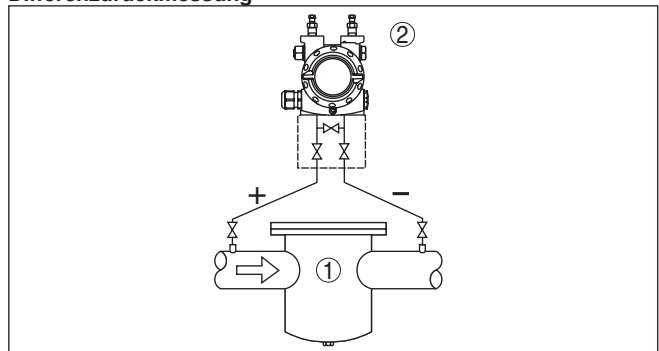


Abb. 5: Differenzdruckmessung mit DPT10

- 1 Filter
- 2 DPT10

## Dichtemessung

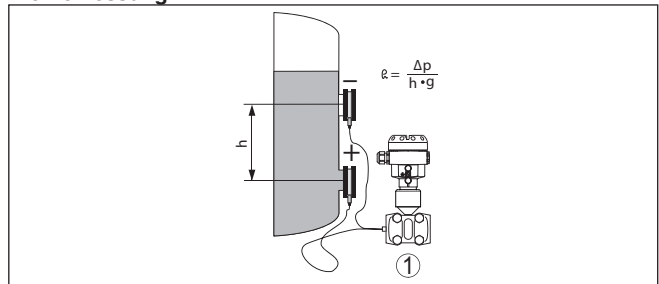


Abb. 6: Dichtemessung mit DPT10,  $h$  = definierter Montageabstand,  $\Delta p$  = Differenzdruck,  $\rho$  = Dichte des Mediums,  $g$  = Erdbeschleunigung

- 1 DPT10

### Trennschichtmessung

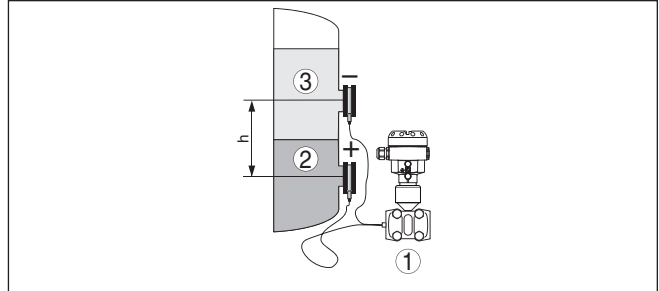


Abb. 7: Trennschichtmessung mit DPT10

- 1 DPT10
- 2 Flüssigkeit mit größerer Dichte
- 3 Flüssigkeit mit kleinerer Dichte

### Funktionsprinzip

Als Sensorelement kommt eine metallische Messzelle zum Einsatz. Die Prozessdrücke werden über die Trennmembranen und Füllöle auf eine Widerstandsmessbrücke (Halbleitertechnologie) übertragen.

Die Differenz der anliegenden Drücke erzeugt eine Änderung der Brückenspannung. Diese wird gemessen, weiterverarbeitet und in ein entsprechendes Ausgangssignal umgewandelt.

Für den Anschluss an den Prozess ist deshalb die Kennzeichnung "+" und "-" auf der Prozessbaugruppe im Kapitel "Montage- und Anschluss Hinweise" zu beachten. Der an "+" wirksame Druck geht positiv, der an "-" wirksame Druck negativ in die Berechnung der Druckdifferenz ein.

Der Aufbau der Messzellen unterscheidet sich je nach Messbereich:

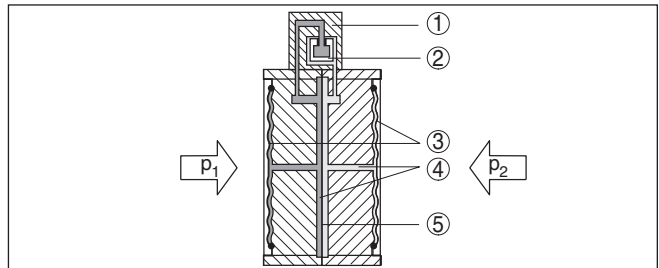


Abb. 8: Metallmesszelle 10 mbar und 30 mbar -  $p_1$  und  $p_2$  Prozessdrücke

- 1 Messelement
- 2 Siliziummembran
- 3 Trennmembran
- 4 Füllöl
- 5 Integrierter Überlastschutz

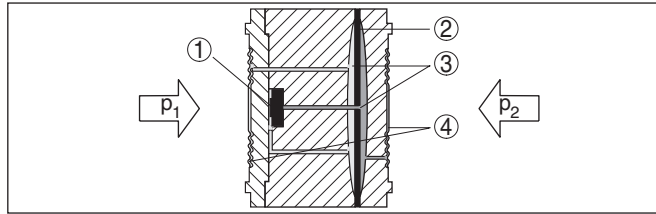


Abb. 9: Metallmesszelle ab 100 mbar -  $p_1$  und  $p_2$  Prozessdrücke

- 1 Messelement
- 2 Überlastmembran/Mittenmembran
- 3 Füllöl
- 4 Trennmembran

#### Versorgung und Buskommunikation

Die Spannungsversorgung erfolgt über Profibus-DP-/PA-Segmentskoppler. Eine Zweidrahtleitung nach Profibusspezifikation dient gleichzeitig zur Versorgung und digitalen Datenübertragung mehrerer Sensoren. Das Geräteprofil des DPT10 verhält sich entsprechend der Profilspezifikation Version 3.0.

#### GSD/EDD

Die zur Projektierung Ihres Profibus-DP-(PA)-Kommunikationsnetzes erforderlichen GSD (Gerätestamdateien) und Bitmap-Dateien finden Sie im Download-Bereich der WIKA-Homepage [www.wika.com](http://www.wika.com) unter "Service". Dort sind auch die entsprechenden Zertifikate verfügbar. Für eine PDM-Umgebung ist für die volle Sensor-Funktionalität zusätzlich eine EDD (Electronic Device Description) erforderlich, die ebenfalls zum Download bereit steht. Sie können auch eine CD mit den entsprechenden Dateien per E-Mail telefonisch bei jeder WIKA-Vertretung anfordern.

Die Hintergrundbeleuchtung des Anzeige- und Bedienmoduls wird durch den Sensor gespeist. Voraussetzung ist hierbei eine bestimmte Höhe der Betriebsspannung.

Die Daten für die Spannungsversorgung finden Sie im Kapitel "Technische Daten".

### 3.3 Bedienung

Das Gerät bietet folgende Bedienmöglichkeiten:

- Mit dem Anzeige- und Bedienmodul
- Mit dem Simatic Bedienprogramm PDM

Die eingegebenen Parameter werden generell im DPT10 gespeichert, optional auch im Anzeige- und Bedienmodul.

### 3.4 Verpackung, Transport und Lagerung

#### Verpackung

Ihr Gerät wurde auf dem Weg zum Einsatzort durch eine Verpackung geschützt. Dabei sind die üblichen Transportbeanspruchungen durch eine Prüfung in Anlehnung an ISO 4180 abgesichert.

Bei Standardgeräten besteht die Verpackung aus Karton, ist umweltverträglich und wieder verwertbar. Bei Sonderausführungen wird zusätzlich PE-Schaum oder PE-Folie verwendet. Entsorgen Sie das

anfallende Verpackungsmaterial über spezialisierte Recyclingbetriebe.



**Vorsicht:**

Geräte für Sauerstoffanwendungen sind in PE-Folie eingeschweißt und mit einem Aufkleber "Oxygene! Use no Oil" versehen. Diese Folie darf erst unmittelbar vor der Montage des Gerätes entfernt werden! Siehe Hinweis unter "*Montieren*".

**Transport**

Der Transport muss unter Berücksichtigung der Hinweise auf der Transportverpackung erfolgen. Nichtbeachtung kann Schäden am Gerät zur Folge haben.

**Transportinspektion**

Die Lieferung ist bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden zu untersuchen. Festgestellte Transportschäden oder verdeckte Mängel sind entsprechend zu behandeln.

**Lagerung**

Die Packstücke sind bis zur Montage verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierungen aufzubewahren.

Packstücke, sofern nicht anders angegeben, nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Nicht im Freien aufbewahren
- Trocken und staubfrei lagern
- Keinen aggressiven Medien aussetzen
- Vor Sonneneinstrahlung schützen
- Mechanische Erschütterungen vermeiden

**Lager- und Transporttemperatur**

- Lager- und Transporttemperatur siehe Kapitel "*Anhang - Technische Daten - Umgebungsbedingungen*"
- Relative Luftfeuchte 20 ... 85 %

## 4 Montieren

### 4.1 Grundsätzliche Hinweise zum Einsatz des Gerätes

#### Eignung für die Prozessbedingungen

Stellen Sie sicher, dass sämtliche, im Prozess befindlichen Teile des Gerätes, insbesondere Sensorelement, Prozessdichtung und Prozessanschluss für die auftretenden Prozessbedingungen geeignet sind. Dazu zählen insbesondere Prozessdruck, Prozesstemperatur sowie die chemischen Eigenschaften der Medien.

Die Angaben dazu finden Sie im Kapitel "*Technische Daten*" und auf dem Typschild.

#### Feuchtigkeit

Verwenden Sie die empfohlenen Kabel (siehe Kapitel "*An die Spannungsversorgung anschließen*") und ziehen Sie die Kabelverschraubung fest an.

Sie schützen das Gerät zusätzlich gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, indem Sie das Anschlusskabel vor der Kabelverschraubung nach unten führen. Regen- und Kondenswasser können so abtropfen. Dies gilt vor allem bei Montage im Freien, in Räumen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist (z. B. durch Reinigungsprozesse) oder an gekühlten bzw. beheizten Behältern.

#### Belüftung

Die Belüftung für das Elektronikgehäuse wird über ein Filterelement im Bereich der Kabelverschraubungen realisiert.

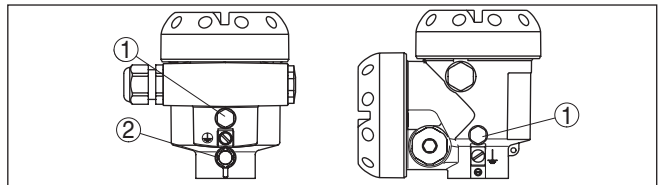


Abb. 10: Position des Filterelementes beim Ein- und Zweikammergehäuse

- 1 Filterelement für Belüftung Elektronikgehäuse
- 2 Blindstopfen



#### Information:

Im Betrieb ist darauf zu achten, dass das Filterelement immer frei von Ablagerungen ist. Zur Reinigung darf kein Hochdruckreiniger verwendet werden.

#### Wirkdruckgeber

Wirkdruckgeber sind für bestimmte Rohrleitungs- und Betriebsdaten berechnet. Deshalb müssen die Rohrleitungsdaten vor dem Einbau an der Messstelle kontrolliert und die Messstellen-Nr. verglichen werden.

Detaillierte Hinweise zur Montage eines Wirkdruckgebers können Sie der DIN EN ISO 5167 sowie den Geräteunterlagen des jeweiligen Herstellers entnehmen.

#### Wirkdruckleitungen

Generelle Empfehlungen für die Verlegung von Wirkdruckleitungen können Sie den entsprechenden nationalen oder internationalen

Normen entnehmen. Bei Verlegung der Wirkdruckleitungen im Freien auf geeigneten Frostschutz achten, z. B. durch Einsatz von Rohrbe-  
gleitheizungen. Wirkdruckleitungen mit einem monotonen Gefälle von  
mindestens 10 % verlegen.

#### Vibrationen

Bei starken Vibrationen an der Einsatzstelle sollte die Geräteausfüh-  
rung mit externer Elektronik verwendet werden.

#### Temperaturgrenzen

Höhere Prozesstemperaturen bedeuten oft auch höhere Umgebungs-  
temperaturen für Elektronik und Anschlusskabel. Stellen Sie sicher,  
dass die im Kapitel "*Technische Daten*" angegebenen Temperatu-  
bergrenzen für die Umgebung von Elektronikgehäuse und Anschluss-  
kabel nicht überschritten werden.

### 4.2 Hinweise zu Sauerstoffanwendungen

#### Sauerstoffanwendungen

Sauerstoff und andere Gase können explosiv auf Öle, Fette und  
Kunststoffe reagieren, so dass unter anderem folgende Vorkehrungen  
getroffen werden müssen:

- Alle Komponenten der Anlage wie z. B. Messgeräte müssen  
gemäß den Anforderungen der BAM (DIN 19247) gereinigt sein
- Je nach Dichtungswerkstoff dürfen bei Sauerstoffanwendungen  
bestimmte maximale Temperaturen und Drücke nicht überschritten  
werden, siehe Kapitel "*Technische Daten*"



#### Gefahr:

Geräte für Sauerstoffanwendungen dürfen erst unmittelbar vor der  
Montage aus der PE-Folie ausgepackt werden. Nach Entfernen  
des Schutzes für den Prozessanschluss ist die Kennzeichnung " $O_2$ "  
auf dem Prozessanschluss sichtbar. Jeder Eintrag von Öl, Fett und  
Schmutz ist zu vermeiden. Explosionsgefahr!

### 4.3 Montage- und Anschlusshinweise

#### Anschluss Plus-/Minus- seite

Beim Anschluss des DPT10 an die Messstelle ist die Plus-/Minussei-  
te der Prozessbaugruppe zu beachten. Die Plusseite erkennen Sie  
an einem "+", die Minusseite an einem "-" auf der Prozessbaugruppe  
neben den Ovalflanschen.

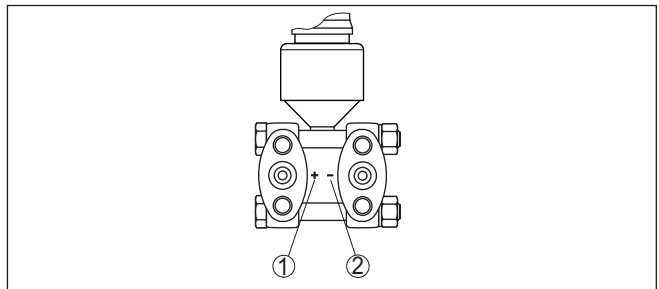


Abb. 11: Kennzeichnung für Plus-/Minusseite an der Prozessbaugruppe

- 1 Plusseite
- 2 Minusseite

## Montageanordnung

Die folgende Abbildung zeigt die Elemente für eine Rohrmontage und eine beispielhafte Montageanordnung mit Ventilblock.

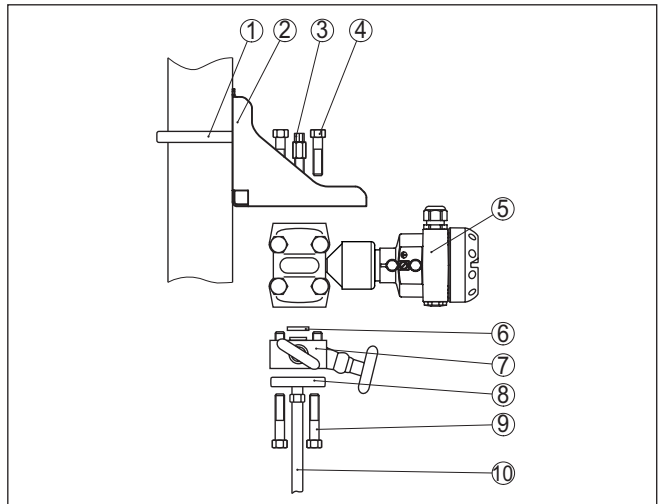


Abb. 12: Montageanordnung bei Rohrmontage

- 1 Bügel für Rohrmontage
- 2 Montagewinkel
- 3 Entlüftungsventil
- 4 Befestigungsschrauben
- 5 DPT10
- 6 PFTE-Dichtung
- 7 Ventilblock
- 8 Ovalflanschadapter
- 9 Befestigungsschrauben
- 10 Wirkdruckleitung

## Ventilblöcke

Ventilblöcke ermöglichen die einfache Installation und Inbetriebnahme des Differenzdruckmessumformers. Sie trennen den Differenzdruckmessumformer von der Prozessseite und ermöglichen zudem eine Überprüfung der Messstelle. Sie stehen als 3-fach- und 5-fach-Ausführung zur Verfügung. Das integrierte Ausgleichsventil ermöglicht einen Druckausgleich zwischen Plus- und Minusseite bei der Inbetriebnahme. Durch den Ventilblock ist es möglich, den DPT10 zu demontieren, ohne den Prozess zu unterbrechen. Das bedeutet höhere Anlagenverfügbarkeit und noch einfachere Inbetriebnahme oder Wartung.

Der 3-fach-Ventilblock mit beidseitiger Anflanschung ermöglicht eine mechanisch tragfähige Verbindung zwischen dem DPT10 und z. B. den Entnahmestellen oder der Flanschplatte einer Staudrucksonde. Beim 5-fach-Ventilblock ermöglichen zwei weitere Ventile das Ausblenden der Prozessleitungen bzw. das Prüfen des DPT10 im eingebauten Zustand.

## Anschluss 3-fach-Ventilblock

Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss des 3-fach-Ventilblockes.

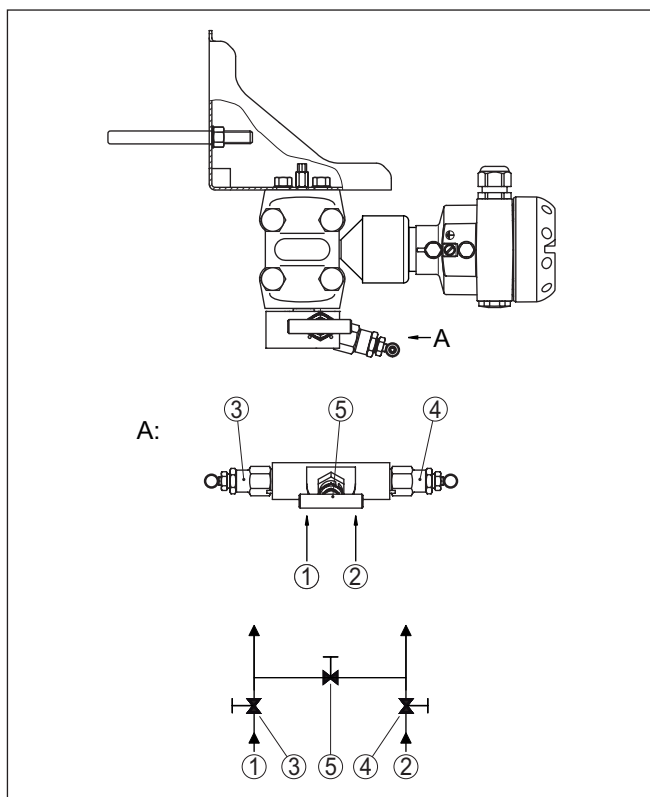


Abb. 13: Anschluss eines 3-fach-Ventilblockes

- 1 Prozessanschluss
- 2 Prozessanschluss
- 3 Einlassventil
- 4 Einlassventil
- 5 Ausgleichsventil

### 3-fach-Ventilblock, beidseitig anflanschbar

Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss des 3-fach-Ventilblockes beidseitig anflanschbar.



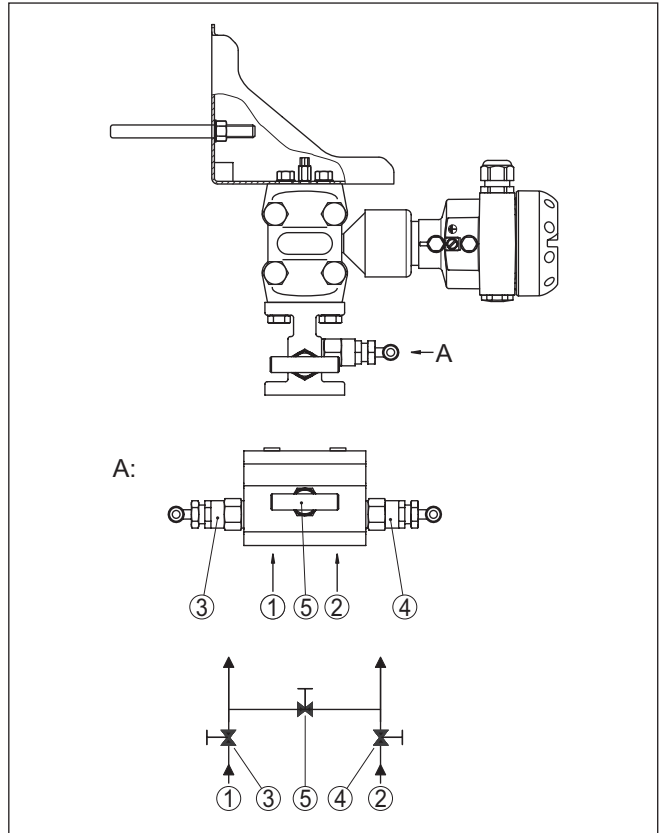


Abb. 14: Anschluss eines 3-fach-Ventilblockes beidseitig anflanschar

- 1 Prozessanschluss
- 2 Prozessanschluss
- 3 Einlassventil
- 4 Einlassventil
- 5 Ausgleichventil

## 5-fach-Ventilblock

Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss des 5-fach-Ventilblockes.

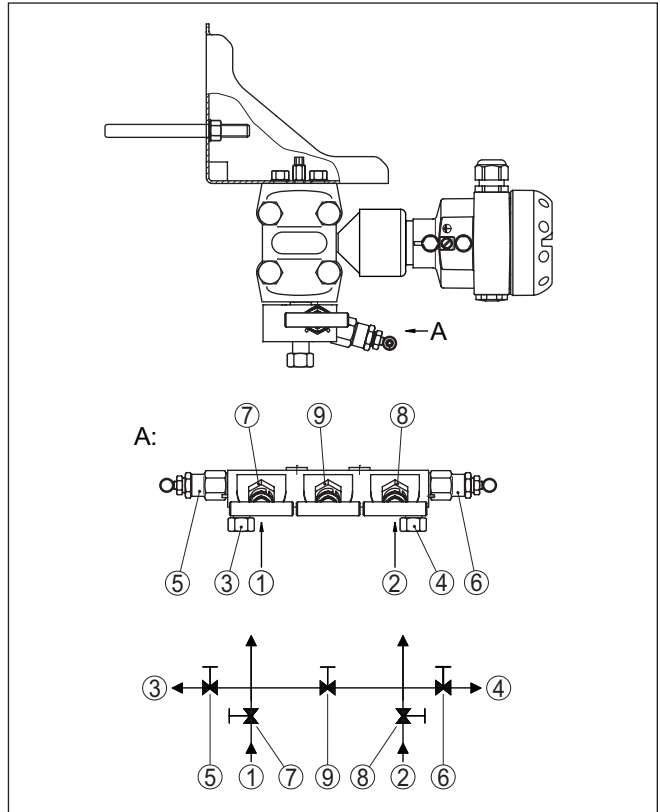


Abb. 15: Anschluss eines 5-fach-Ventilblockes

- 1 Prozessanschluss
- 2 Prozessanschluss
- 3 Prüfen/Entlüften
- 4 Prüfen/Entlüften
- 5 Ventil für Prüfen/Entlüften
- 6 Ventil für Prüfen/Entlüften
- 7 Einlassventil
- 8 Einlassventil
- 9 Ausgleichventil

#### 4.4 Messanordnung Durchfluss

In Gasen

→ DPT10 oberhalb der Messstelle montieren, damit das Kondensat in die Prozessleitung abfließen kann.

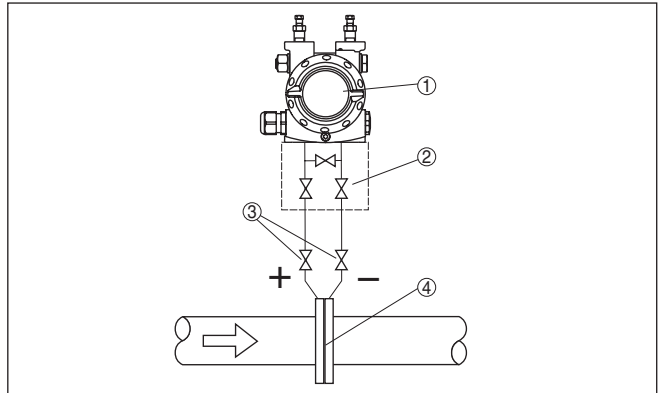


Abb. 16: Messanordnung bei Durchflussmessung in Gasen, Anschluss über 3-fach-Ventilblock

- 1 DPT10
- 2 3-fach-Ventilblock
- 3 Absperrventile
- 4 Blende oder Staudrucksonde

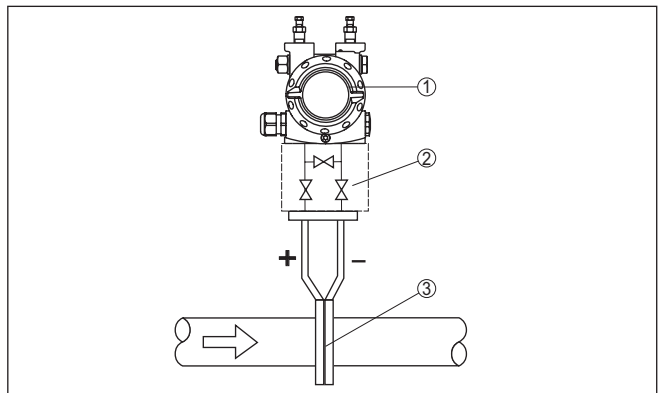


Abb. 17: Messanordnung bei Durchflussmessung in Gasen, Anschluss über 3-fach-Ventilblock, beidseitig anflanschbar

- 1 DPT10
- 2 3-fach-Ventilblock, beidseitig anflanschbar
- 3 Blende oder Staudrucksonde

## In Dämpfen

1. DPT10 unterhalb der Messstelle montieren
2. Kondensatgefäße auf gleicher Höhe der Entnahmestutzen und mit der gleiche Distanz zum DPT10 montieren
3. Vor der Inbetriebnahme Wirkdruckleitungen auf Höhe der Kondensatgefäße befüllen

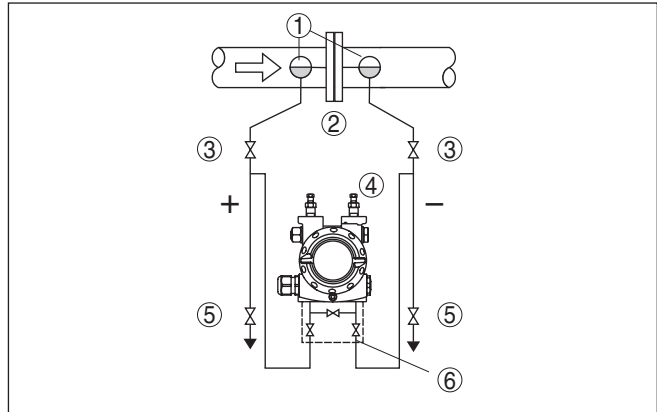


Abb. 18: Messanordnung bei Durchflussmessung in Dämpfen

- 1 Kondensatgefäße
- 2 Blende oder Staudrucksonde
- 3 Absperrventile
- 4 DPT10
- 5 Ablass- bzw. Ausblasventile
- 6 3-fach-Ventilblock

Beim Einsatz eines 5-fach-Ventilblockes sind die Ablass- bzw. Ausblasventile bereits integriert.

## In Flüssigkeiten

1. DPT10 unterhalb der Messstelle montieren, damit die Wirkdruckleitungen immer mit Flüssigkeit gefüllt sind und Gasblasen zurück zur Prozessleitung steigen können
2. Bei Messungen in Medien mit Feststoffanteilen, wie z. B. schmutzigen Flüssigkeiten, ist die Montage von Abscheidern und Ablassventilen sinnvoll, um Ablagerungen abfangen und entfernen zu können
3. Vor der Inbetriebnahme Wirkdruckleitungen auf Höhe der Kondensatgefäße befüllen

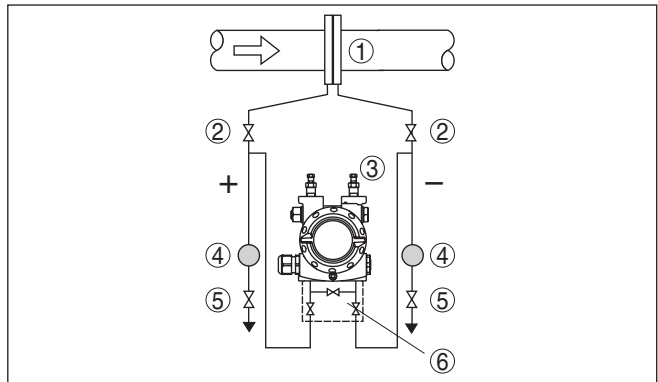


Abb. 19: Messanordnung bei Durchflussmessung in Flüssigkeiten

- 1 Blende oder Staudrucksonde
- 2 Absperrventile
- 3 DPT10
- 4 Abscheider
- 5 Absperrventile
- 6 3-fach-Ventilblock

## 4.5 Messanordnung Füllstand

### Im offenen Behälter mit Wirkdruckleitung

1. DPT10 unterhalb des unteren Messanschlusses montieren, damit die Wirkdruckleitungen immer mit Flüssigkeit gefüllt sind
2. Minusseite ist offen zum atmosphärischen Druck
3. Bei Messung in Flüssigkeiten mit Feststoffanteilen ist die Montage von Abscheidern und Absperrventilen sinnvoll, um Ablagerungen abfangen und entfernen zu können.

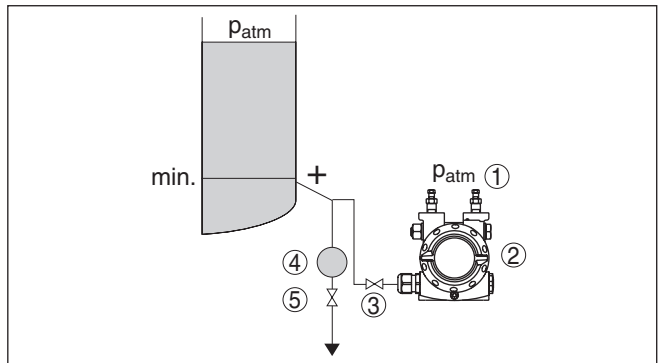


Abb. 20: Messanordnung bei Füllstandmessung im offenen Behälter

- 1 DPT10
- 2 Minusseite ist offen zum atmosphärischen Druck
- 3 Absperrventil
- 4 Abscheider
- 5 Absperrventil

### Im offenen Behälter mit einseitigem Druckmittler

1. DPT10 direkt am Behälter montieren
2. Minusseite ist offen zum atmosphärischen Druck

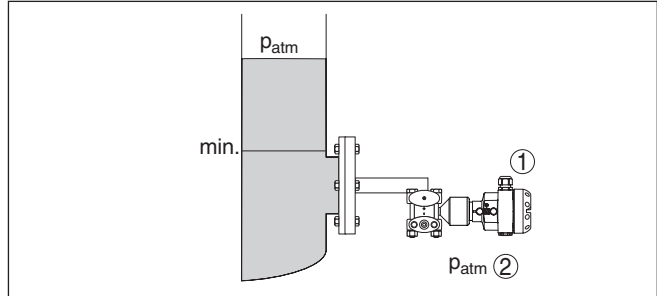


Abb. 21: Messanordnung bei Füllstandmessung im offenen Behälter

- 1 DPT10
- 2 Minusseite ist offen zum atmosphärischen Druck

### Im geschlossenen Behälter mit Wirkdruckleitungen

1. DPT10 unterhalb des unteren Messanschlusses montieren, damit die Wirkdruckleitungen immer mit Flüssigkeit gefüllt sind
2. Minusseite immer oberhalb des maximalen Füllstandes anschließen
3. Bei Messungen in Medien mit Feststoffanteilen, wie z. B. schmutzigen Flüssigkeiten, ist die Montage von Abscheidern und Ablassventilen sinnvoll, um Ablagerungen abfangen und entfernen zu können

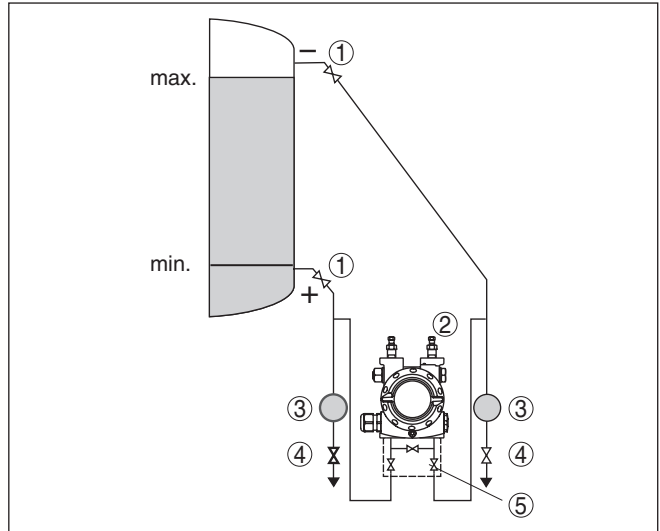


Abb. 22: Messanordnung bei Füllstandmessung im geschlossenen Behälter

- 1 Absperrventile
- 2 DPT10
- 3 Abscheider
- 4 Ablassventile
- 5 3-fach-Ventilblock

#### Im geschlossenen Behälter mit einseitigem Druckmittler

1. DPT10 direkt am Behälter montieren
2. Minusseite immer oberhalb des maximalen Füllstandes anschließen
3. Bei Messungen in Medien mit Feststoffanteilen, wie z. B. schmutzigen Flüssigkeiten, ist die Montage von Abscheidern und Ablassventilen sinnvoll, um Ablagerungen abfangen und entfernen zu können

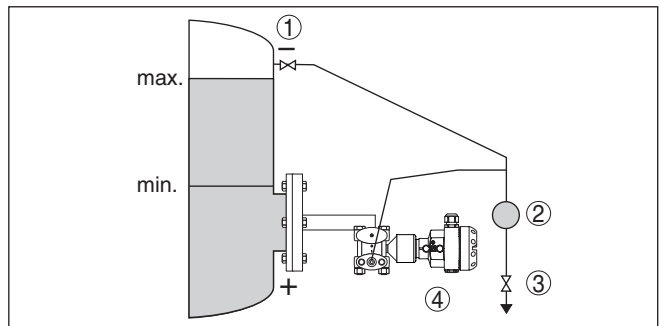


Abb. 23: Messanordnung bei Füllstandmessung im geschlossenen Behälter

- 1 Absperrventil
- 2 Abscheider
- 3 Ablassventil
- 4 DPT10

### Im geschlossenen Behälter mit beidseitigem Druckmittler

1. DPT10 unterhalb des unteren Druckmittlers montieren
2. Für beide Kapillaren sollte die Umgebungstemperatur gleich sein



#### Information:

Die Füllstandmessung ist nur zwischen der Oberkante des unteren und der Unterkante des oberen Druckmittlers gewährleistet.

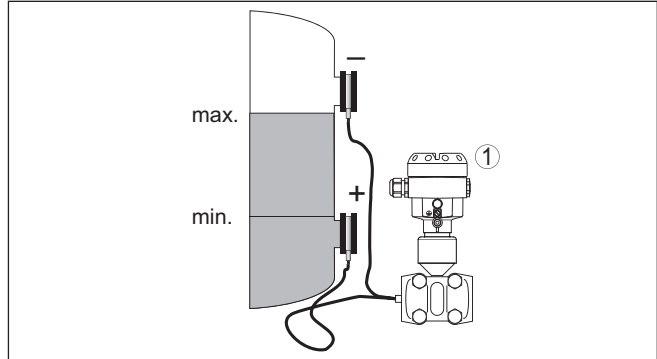


Abb. 24: Messanordnung bei Füllstandmessung im geschlossenen Behälter

1 DPT10

### Im geschlossenen Behälter mit Dampfüberlagerung mit Wirkdruckleitung

1. DPT10 unterhalb des unteren Messanschlusses montieren, damit die Wirkdruckleitungen immer mit Flüssigkeit gefüllt sind
2. Minusseite immer oberhalb des maximalen Füllstandes anschließen
3. Das Kondensatgefäß gewährleistet einen konstant bleibenden Druck auf der Minusseite
4. Bei Messungen in Medien mit Feststoffanteilen, wie z. B. schmutzigen Flüssigkeiten, ist die Montage von Abscheidern und Ablassventilen sinnvoll, um Ablagerungen abfangen und entfernen zu können



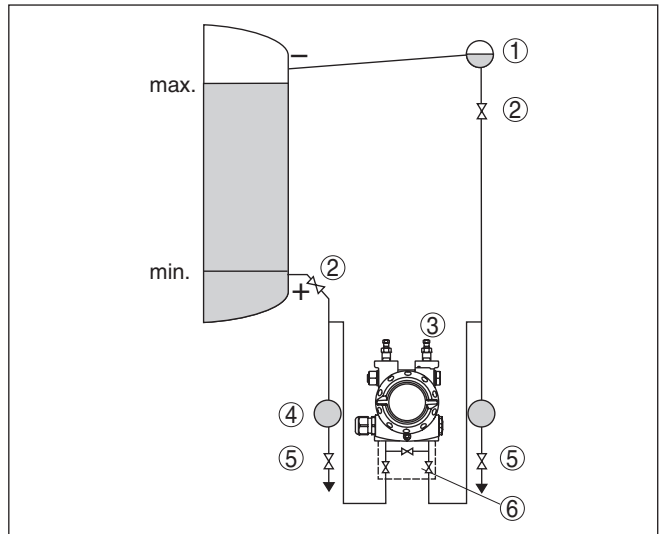


Abb. 25: Messanordnung bei Füllstandmessung im geschlossenen Behälter mit Dampfüberlagerung

- 1 Kondensatgefäß
- 2 Absperrventile
- 3 DPT10
- 4 Abscheider
- 5 Ablassventile
- 6 3-fach-Ventilblock

#### Im geschlossenen Behälter mit Dampfüberlagerung mit einseitigem Druckmittler

1. DPT10 direkt am Behälter montieren
2. Minusseite immer oberhalb des maximalen Füllstandes anschließen
3. Das Kondensatgefäß gewährleistet einen konstant bleibenden Druck auf der Minusseite
4. Bei Messungen in Medien mit Feststoffanteilen, wie z. B. schmutzigen Flüssigkeiten, ist die Montage von Abscheidern und Ablassventilen sinnvoll, um Ablagerungen abfangen und entfernen zu können

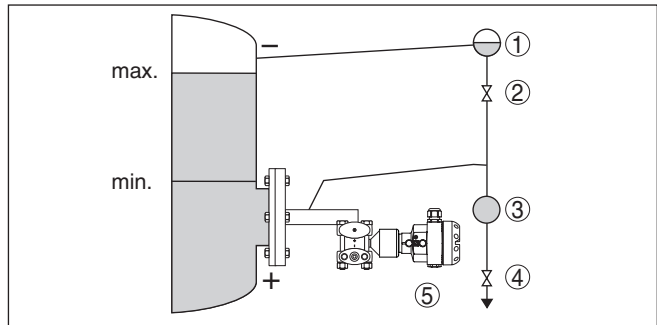


Abb. 26: Messanordnung bei Füllstandmessung im geschlossenen Behälter mit Dampfüberlagerung

- 1 Kondensatgefäß
- 2 Absperrventil
- 3 Abscheider
- 4 Ablassventil
- 5 DPT10

## 4.6 Messanordnung Dichte- und Trennschicht

### Dichtemessung

In einem Behälter mit veränderlichem Füllstand und homogener Dichteverteilung lässt sich eine Dichtemessung mit einem Differenzdruckmessumformer realisieren. Der Anschluss an den Behälter erfolgt über Druckmittler an zwei Messpunkten. Um eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen, müssen diese möglichst weit auseinander liegen. Die Dichtemessung ist nur bei einem Füllstand oberhalb des oberen Messpunktes gewährleistet. Sinkt der Füllstand unter den oberen Messpunkt, setzt die Dichtemessung aus.

Diese Dichtemessung funktioniert sowohl bei offenen, als auch bei geschlossenen Behältern. Dabei ist zu beachten, dass kleine Änderungen in der Dichte auch nur kleine Änderungen am gemessenen Differenzdruck bewirken. Der Messbereich ist passend zu wählen.

Die Dichtemessung erfolgt in der Betriebsart Füllstandmessung.

1. DPT10 unterhalb des unteren Druckmittlers montieren
2. Für beide Kapillaren sollte die Umgebungstemperatur gleich sein

#### Beispiel für eine Dichtemessung:

Abstand zwischen den beiden Messpunkten: 0,3 m

Min. Dichte: 1000 kg/m<sup>3</sup>

Max. Dichte: 1200 kg/m<sup>3</sup>

Gemessener Differenzdruck:  $\Delta p = \rho \cdot g \cdot h$

Der Min.-Abgleich wird für den Differenzdruck durchgeführt, der bei Dichte 1,0 gemessen wird:

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot h$$

$$= 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,3 \text{ m}$$

$$= 2943 \text{ Pa} = 29,43 \text{ mbar}$$

Der Max.-Abgleich wird für den Differenzdruck durchgeführt, der bei Dichte 1,2 gemessen wird:

$$\begin{aligned}\Delta p &= \rho \cdot g \cdot h \\ &= 1200 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,3 \text{ m} \\ &= 3531 \text{ Pa} = 35,31 \text{ mbar}\end{aligned}$$

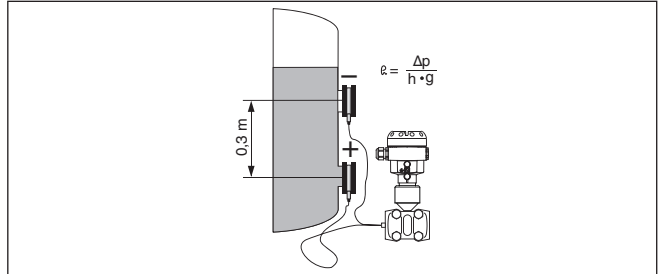


Abb. 27: Messanordnung bei Dichtemessung

### Trennschichtmessung

In einem Behälter mit veränderlichem Füllstand lässt sich eine Trennschichtmessung mit einem Differenzdruckmessumformer realisieren. Der Anschluss an den Behälter erfolgt über Druckmittler an zwei Messpunkten. Eine Trennschichtmessung ist nur möglich, wenn die Dichten der beiden Medien gleich bleiben und die Trennschicht immer zwischen den beiden Messpunkten liegt. Der Gesamtfüllstand muss oberhalb des oberen Messpunktes liegen.

Diese Dichtemessung funktioniert sowohl bei offenen, als auch bei geschlossenen Behältern.

#### Beispiel für eine Trennschichtmessung:

Abstand zwischen den beiden Messpunkten: 0,3 m

Min. Dichte: 800 kg/m<sup>3</sup>

Max. Dichte: 1000 kg/m<sup>3</sup>

Der Min.-Abgleich wird für den Differenzdruck durchgeführt, der bei Dichte 0,8 auftritt:

$$\begin{aligned}\Delta p &= \rho \cdot g \cdot h \\ &= 800 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,3 \text{ m} \\ &= 2354 \text{ Pa} = 23,54 \text{ mbar}\end{aligned}$$

Der Max.-Abgleich wird für den Differenzdruck durchgeführt, der bei Dichte 1,0 auftritt:

$$\begin{aligned}\Delta p &= \rho \cdot g \cdot h \\ &= 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,3 \text{ m} \\ &= 2943 \text{ Pa} = 29,43 \text{ mbar}\end{aligned}$$

3. DPT10 unterhalb des unteren Druckmittlers montieren
4. Für beide Kapillaren sollte die Umgebungstemperatur gleich sein

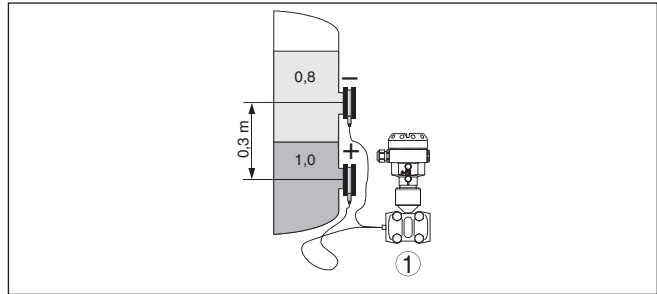


Abb. 28: Messanordnung bei Trennschichtmessung

## 4.7 Messanordnung Differenzdruck

### In Gasen und Dämpfen

→ DPT10 oberhalb der Messstelle montieren, damit das Kondensat in die Prozessleitung abfließen kann.

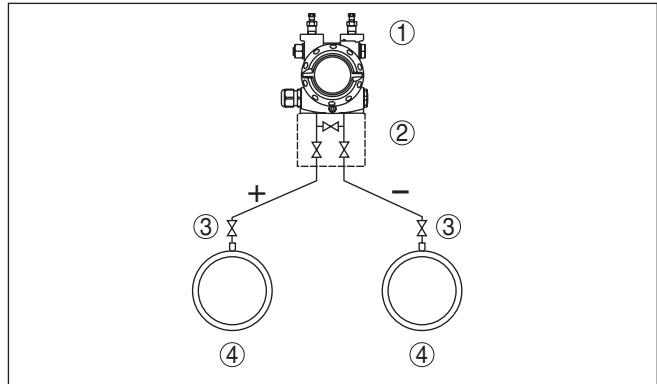


Abb. 29: Messanordnung bei Differenzdruckmessung zwischen zwei Rohrleitungen in Gasen und Dämpfen

- 1 DPT10
- 2 3-fach-Ventilblock
- 3 Absperrventile
- 4 Rohrleitungen

### In Dampf- und Kondensatanlagen

→ DPT10 unterhalb der Messstelle montieren, damit sich in den Wirkdruckleitungen Kondensatvorlagen bilden können.

Die Entlüftung erfolgt über die Entlüftungsventile am Gerät, der 5-fach-Ventilblock ermöglicht ein Ausblasen der Leitungen.

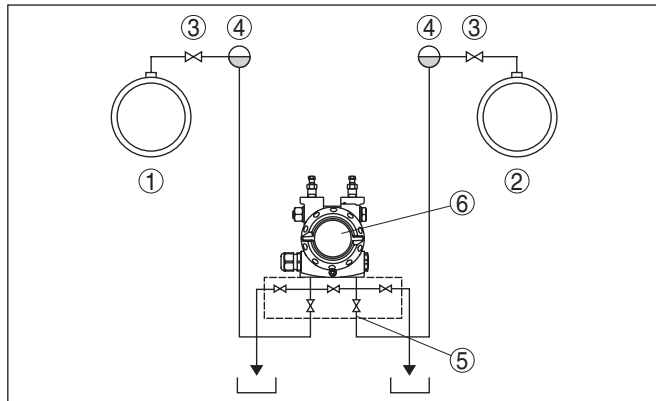


Abb. 30: Messanordnung bei Differenzdruckmessung zwischen einer Dampf- und einer Kondensatleitung

- 1 Dampfleitung
- 2 Kondensatleitung
- 3 Absperrventile
- 4 Kondensatgefäße
- 5 5-fach-Ventilblock
- 6 DPT10

## In Flüssigkeiten

1. DPT10 unterhalb der Messstelle montieren, damit die Wirkdruckleitungen immer mit Flüssigkeit gefüllt sind und Gasblasen zurück zur Prozessleitung steigen können
2. Bei Messungen in Medien mit Feststoffanteilen, wie z. B. schmutzigen Flüssigkeiten, ist die Montage von Abscheidern und Ablassventilen sinnvoll, um Ablagerungen abfangen und entfernen zu können

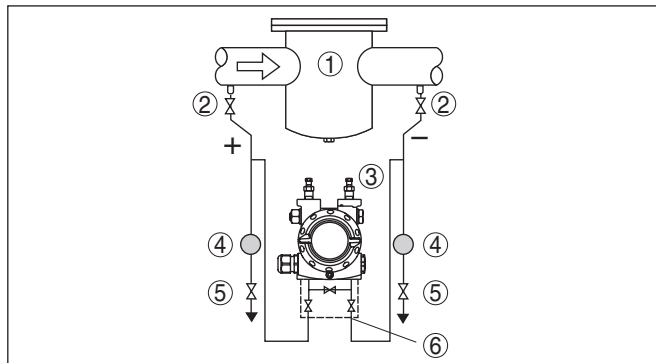


Abb. 31: Messanordnung bei Durchflussmessung in Flüssigkeiten

- 1 z. B. Filter
- 2 Absperrventile
- 3 DPT10
- 4 Abscheider
- 5 Ablassventile
- 6 3-fach-Ventilblock

## Beim Einsatz von Druckmittlersystemen in allen Medien

1. Druckmittler mit Kapillaren oben oder seitlich auf Rohrleitung montieren
2. Bei Vakuumanwendungen: DPT10 unterhalb der Messstelle montieren
3. Für beide Kapillaren sollte die Umgebungstemperatur gleich sein

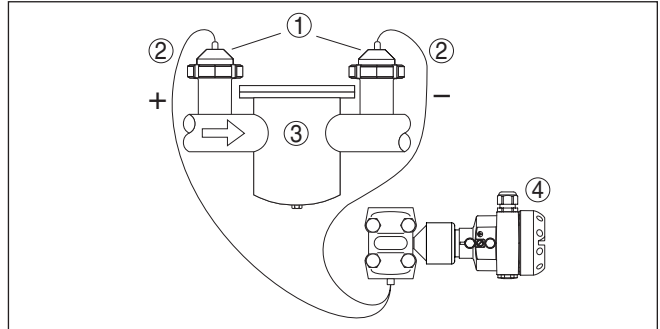


Abb. 32: Messanordnung bei Differenzdruckmessung in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten

- 1 Druckmittler mit Rohrverschraubung
- 2 Kapillare
- 3 z. B. Filter
- 4 DPT10

## 4.8 Montage externes Gehäuse

1. Bohrungen gemäß folgendem Bohrbild anzeichnen
2. Wandmontageplatte je nach Montageuntergrund mit 4 Schrauben befestigen

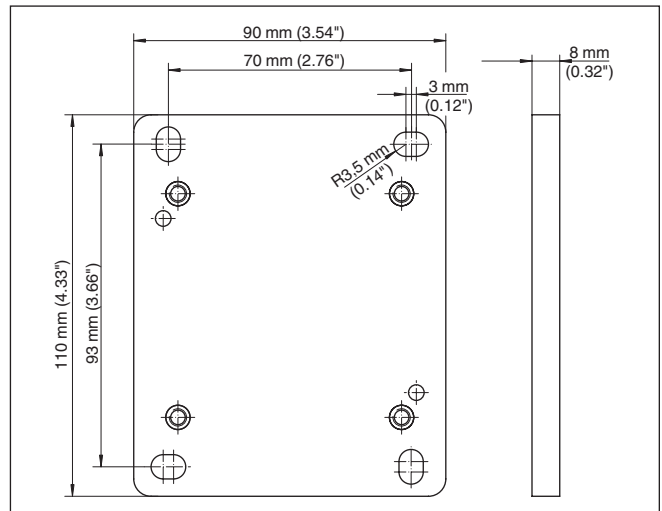


Abb. 33: Bohrbild - Wandmontageplatte

Montieren Sie die Wandmontageplatte so, dass die Kabelverschraubung des Sockelgehäuses nach unten weist. Das Sockelgehäuse kann um 180° auf der Wandmontageplatte versetzt werden.

### 4.9 Einbaukontrolle

Nach Einbau des Gerätes folgende Kontrollen durchführen:

- Sind alle Schrauben fest angezogen?
- Verschlusschrauben und Entlüftungsventile geschlossen

## 5 An die Spannungsversorgung anschließen

### 5.1 Anschluss vorbereiten

#### Sicherheitshinweise beachten

Beachten Sie grundsätzlich folgende Sicherheitshinweise:

- Nur in spannungslosem Zustand anschließen
- Falls Überspannungen zu erwarten sind, Überspannungsschutzgeräte gemäß Profibusspezifikation installieren.

#### Sicherheitshinweise für Ex-Anwendungen beachten



In explosionsgefährdeten Bereichen müssen die entsprechenden Vorschriften, Konformitäts- und Baumusterprüfbescheinigungen der Sensoren und der Versorgungsgeräte beachtet werden.

#### Spannungsversorgung auswählen

Die Spannungsversorgung wird durch einen Profibus DP-/PA-Segmentskoppler bereitgestellt. Der Spannungsversorgungsbereich kann sich je nach Geräteausführung unterscheiden. Den genauen Bereich entnehmen Sie bitte den "*Technischen Daten*".

#### Anschlusskabel auswählen

Der DPT10 wird mit geschirmtem Kabel nach Profibusspezifikation angeschlossen. Die Spannungsversorgung und die Übertragung des digitalen Bussignals erfolgt dabei über dasselbe zweiadrige Anschlusskabel.

Verwenden Sie Kabel mit rundem Querschnitt. Ein Kabelaußendurchmesser von 5 ... 9 mm (0.2 ... 0.35 in) gewährleistet die Dichtwirkung der Kabelverschraubung. Wenn Sie Kabel mit anderem Durchmesser oder Querschnitt einsetzen, wechseln Sie die Dichtung oder verwenden Sie eine geeignete Kabelverschraubung.

Beachten Sie bitte, dass Ihre Installation gemäß Profibusspezifikation ausgeführt wird. Insbesondere ist auf die Terminierung des Busses über entsprechende Abschlusswiderstände zu achten.

#### Kabelschirmung und Erdung

Bei Anlagen mit Potenzialausgleich legen Sie den Kabelschirm am Speisegerät, in der Anschlussbox und am Sensor direkt auf Erdpotenzial. Dazu muss der Schirm im Sensor direkt an die innere Erdungsklemme angeschlossen werden. Die äußere Erdungsklemme am Gehäuse muss niederimpedant mit dem Potenzialausgleich verbunden sein.

Bei Anlagen ohne Potenzialausgleich legen Sie den Kabelschirm am Speisegerät und am Sensor direkt auf Erdpotenzial. In der Anschlussbox bzw. dem T-Verteiler darf der Schirm des kurzen StICKkabels zum Sensor weder mit dem Erdpotenzial, noch mit einem anderen Kabelschirm verbunden werden. Die Kabelschirme zum Speisegerät und zum nächsten Verteiler müssen miteinander verbunden und über einen Keramik Kondensator (z. B. 1 nF, 1500 V) mit dem Erdpotenzial verbunden werden. Die niederfrequenten Potenzialausgleichsströme werden nun unterbunden, die Schutzwirkung für die hochfrequenten Störsignale bleibt dennoch erhalten.



Bei Ex-Anwendungen darf die Gesamtkapazität des Kabels und aller Kondensatoren 10 nF nicht überschreiten.



### Anschlusskabel für Ex-Anwendungen auswählen



Bei Ex-Anwendungen sind die entsprechenden Errichtungsvorschriften zu beachten. Insbesondere ist sicherzustellen, dass keine Potenzialausgleichsströme über den Kabelschirm fließen. Dies kann bei der beidseitigen Erdung durch den zuvor beschriebenen Einsatz eines Kondensators oder durch einen separaten Potenzialausgleich erreicht werden.

## 5.2 Anschlussschritte

**Ein-/Zweikammergehäuse** Gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehäusedeckel abschrauben
  2. Evtl. vorhandenes Anzeige- und Bedienmodul durch Drehen nach links herausnehmen
  3. Überwurfmutter der Kabelverschraubung lösen
  4. Anschlusskabel ca. 10 cm abmanteln, Aderenden ca. 1 cm abisolieren
  5. Kabel durch die Kabelverschraubung in den Sensor schieben
  6. Öffnungshebel der Klemmen mit einem Schraubendreher anheben (siehe nachfolgende Abbildung)
  7. Aderenden nach Anschlussplan in die offenen Klemmen stecken
  8. Öffnungshebel der Klemmen nach unten drücken, die Klemmenfeder schließt hörbar
  9. Korrekten Sitz der Leitungen in den Klemmen durch leichtes Ziehen prüfen
  10. Schirm an die innere Erdungsklemme anschließen, die äußere Erdungsklemme mit dem Potenzialausgleich verbinden
  11. Überwurfmutter der Kabelverschraubung fest anziehen. Der Dichtring muss das Kabel komplett umschließen
  12. Gehäusedeckel verschrauben
- Der elektrische Anschluss ist somit fertig gestellt.

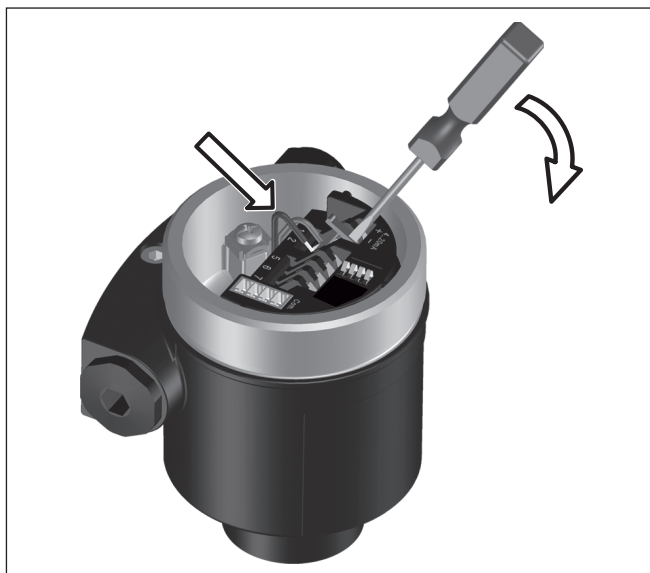



Abb. 34: Anschlusschritte 6 und 7

### 5.3 Einkammergehäuse



Die nachfolgenden Abbildungen gelten sowohl für die Nicht-Ex-, als auch für die Ex-ia-Ausführung.

#### Elektronik- und Anschlussraum

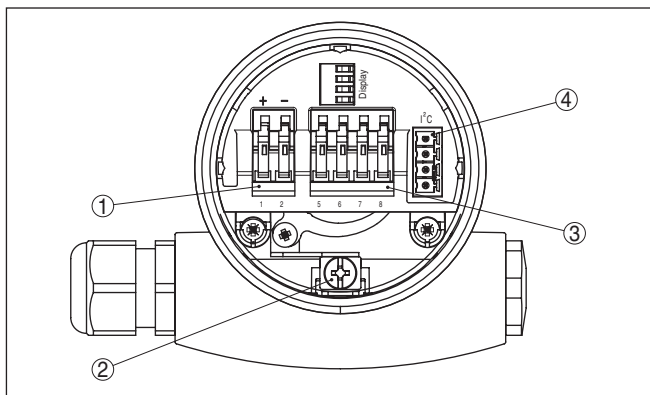

- 1 Federkraftklemmen für die Spannungsversorgung
- 2 Erdungsklemme zum Anschluss des Kabelschirms
- 3 Federkraftklemmen zum Anschluss der externen Anzeige- und Bedieneinheit
- 4 Steckverbinder für Serviceschnittstelle

### Anschlussplan

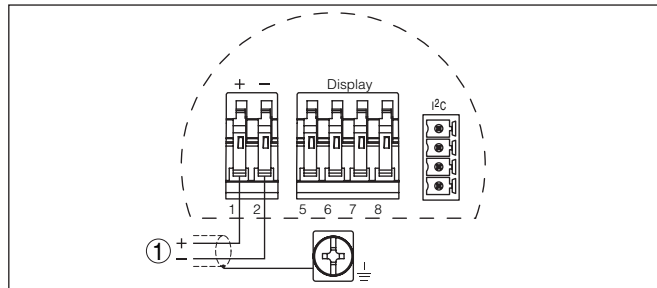


Abb. 36: Anschlussplan Einkammergehäuse

1 Spannungsversorgung, Signalausgang

### 5.4 Zweikammergehäuse



Die nachfolgenden Abbildungen gelten sowohl für die Nicht-Ex- und als auch für die Ex-ia-Ausführung. Die Ex-d-Ausführung wird im nächsten Unterkapitel beschrieben.

### Elektronikraum

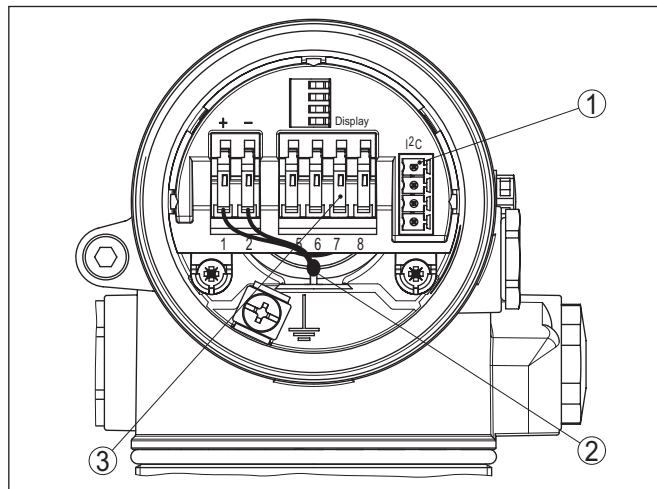


Abb. 37: Elektronikraum Zweikammergehäuse

1 Steckverbinder für Serviceschnittstelle

2 Interne Verbindungsleitung zum Anschlussraum

3 Anschlussklemmen für externe Anzeige- und Bedieneinheit

## Anschlussraum

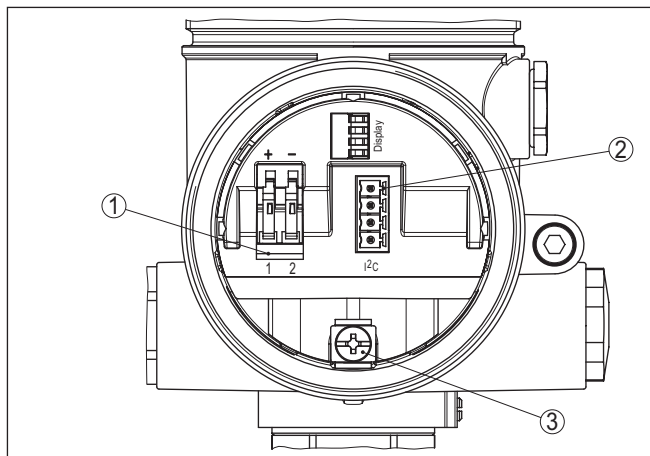


Abb. 38: Anschlussraum Zweikammergehäuse

- 1 Federkraftklemmen für die Spannungsversorgung
- 2 Steckverbinder für Serviceschnittstelle
- 3 Erdungsklemme zum Anschluss des Kabelschirms

## Anschlussplan

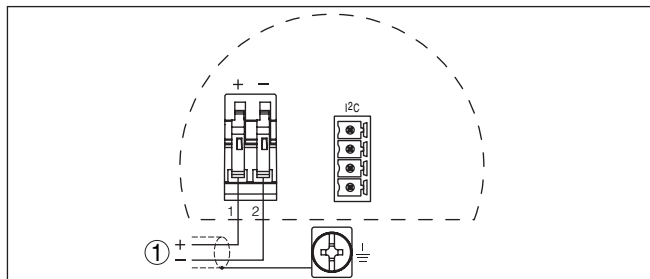


Abb. 39: Anschlussplan Zweikammergehäuse

- 1 Spannungsversorgung, Signalausgang

## Stecker M12 x 1 für externe Anzeige- und Bedieneinheit

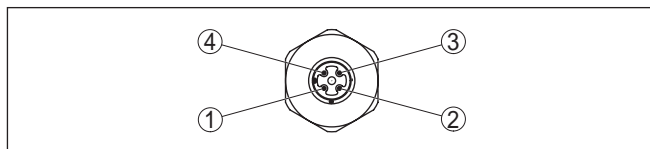


Abb. 40: Sicht auf den Steckverbinder

- 1 Pin 1
- 2 Pin 2
- 3 Pin 3
- 4 Pin 4

Kontaktstift	Farbe Verbindungsleitung im Sensor	Klemme Elektronik-einsatz
Pin 1	Braun	5
Pin 2	Weiß	6
Pin 3	Blau	7
Pin 4	Schwarz	8

### 5.5 Zweikammergehäuse Ex d

#### Elektronikraum

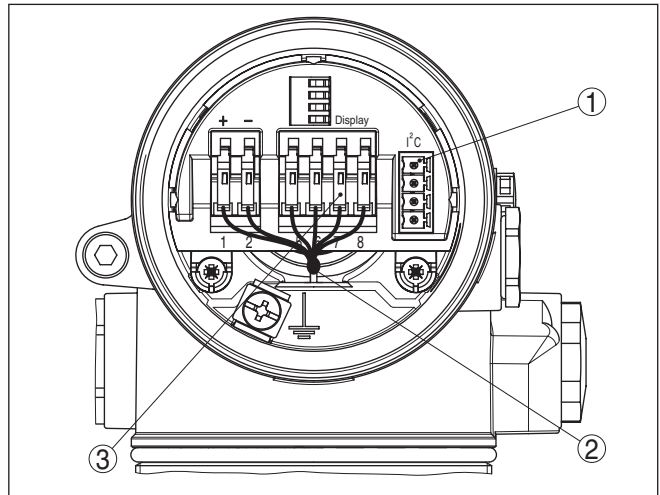


Abb. 41: Elektronikraum Zweikammergehäuse

- 1 Steckverbinder für Service
- 2 Interne Verbindungsleitung zum Anschlussraum
- 3 Anschlussklemmen für externe Anzeige- und Bedieneinheit

## Anschlussraum

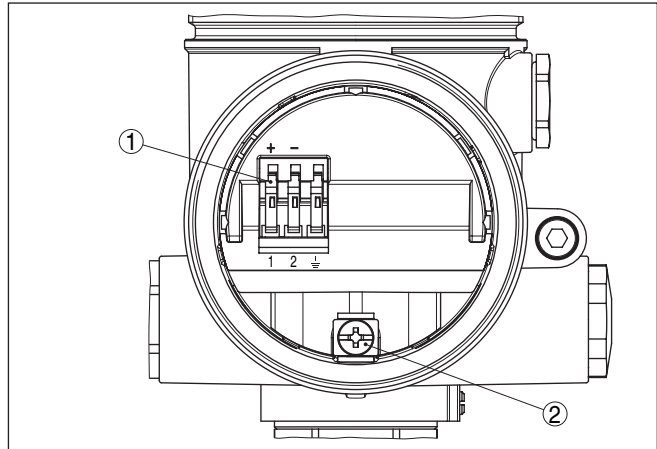


Abb. 42: Anschlussraum Ex-d-Zweikammergehäuse

- 1 Federkraftklemmen für die Spannungsversorgung und Kabelschirm
- 2 Erdungsklemme zum Anschluss des Kabelschirms

## Anschlussplan

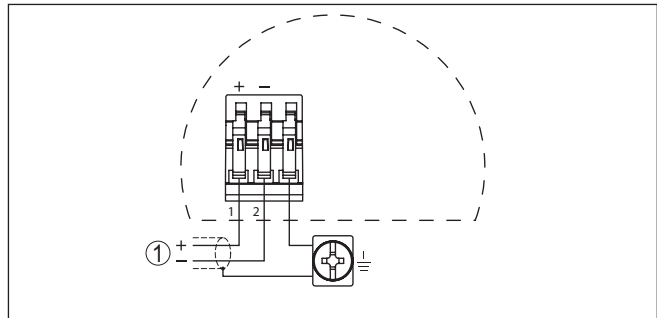


Abb. 43: Anschlussplan Ex-d-Zweikammergehäuse

- 1 Spannungsversorgung, Signalausgang

## Stecker M12 x 1 für externe Anzeige- und Bedieneinheit

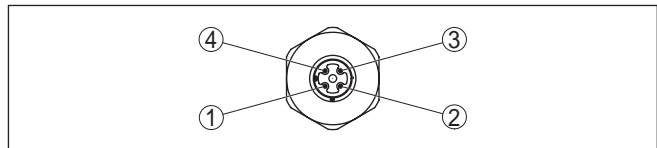


Abb. 44: Sicht auf den Steckverbinder

- 1 Pin 1
- 2 Pin 2
- 3 Pin 3
- 4 Pin 4

Kontaktstift	Farbe Verbindungsleitung im Sensor	Klemme Elektronik-einsatz
Pin 1	Braun	5
Pin 2	Weiß	6
Pin 3	Blau	7
Pin 4	Schwarz	8

### 5.6 Ausführung IP 66/IP 68, 1 bar

#### Aderbelegung Anschlusskabel

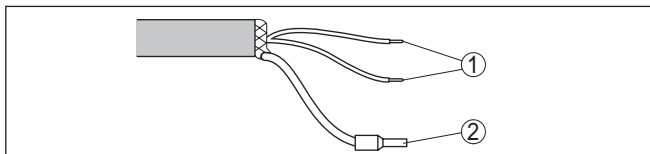


Abb. 45: Aderbelegung Anschlusskabel

- 1 Braun (+) und blau (-) zur Spannungsversorgung bzw. zum Auswertsystem
- 2 Abschirmung

#### Einschaltphase

### 5.7 Einschaltphase

Nach dem Anschluss des DPT10 an die Spannungsversorgung bzw. nach Spannungswiederkehr führt das Gerät zunächst ca. 30 Sekunden lang einen Selbsttest durch. Folgende Schritte werden durchlaufen:

- Interne Prüfung der Elektronik
- Anzeige des Gerätetyps, der Firmwareversion sowie des Sensor-TAGs (Sensorbezeichnung)
- Statusbyte geht kurz auf Störung

Danach wird der aktuelle Messwert angezeigt und das zugehörige digitale Ausgangssignal auf die Leitung ausgegeben.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Die Werte entsprechen dem aktuellen Füllstand sowie den bereits durchgeführten Einstellungen, z. B. dem Werksabgleich.

## 6 Bedienung mit dem Anzeige- und Bedienmodul

### Funktion/Aufbau

### 6.1 Kurzbeschreibung

Das Anzeige- und Bedienmodul dient zur Messwertanzeige, Bedienung und Diagnose. Es kann in folgende Gehäusevarianten und Geräte eingesetzt werden:

- Alle Sensoren DPT-10 und IPT-1\*, sowohl im Ein- als auch im Zweikammergehäuse (wahlweise im Elektronik- oder Anschlussraum)
- Externe Anzeige- und Bedieneinheit



#### Hinweis:

Detaillierte Informationen zur Bedienung finden Sie in der Betriebsanleitung "*Anzeige- und Bedienmodul*".

### Anzeige- und Bedienmodul ein-/ausbauen

### 6.2 Anzeige- und Bedienmodul einsetzen

Das Anzeige- und Bedienmodul kann jederzeit eingesetzt und wieder entfernt werden. Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung ist hierzu nicht erforderlich.

Zum Einbau gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehäusedeckel abschrauben
2. Anzeige- und Bedienmodul in die gewünschte Position auf die Elektronik setzen (vier Positionen im 90°-Versatz sind wählbar)
3. Anzeige- und Bedienmodul auf die Elektronik setzen und leicht nach rechts bis zum Einrasten drehen
4. Gehäusedeckel mit Sichtfenster fest verschrauben

Der Ausbau erfolgt sinngemäß umgekehrt.

Das Anzeige- und Bedienmodul wird vom Sensor versorgt, ein weiterer Anschluss ist nicht erforderlich.





Abb. 46: Anzeige- und Bedienmodul einsetzen



**Hinweis:**

Falls Sie das Gerät mit einem Anzeige- und Bedienmodul zur ständigen Messwertanzeige nachrüsten wollen, ist ein erhöhter Deckel mit Sichtfenster erforderlich.

### 6.3 Bediensystem

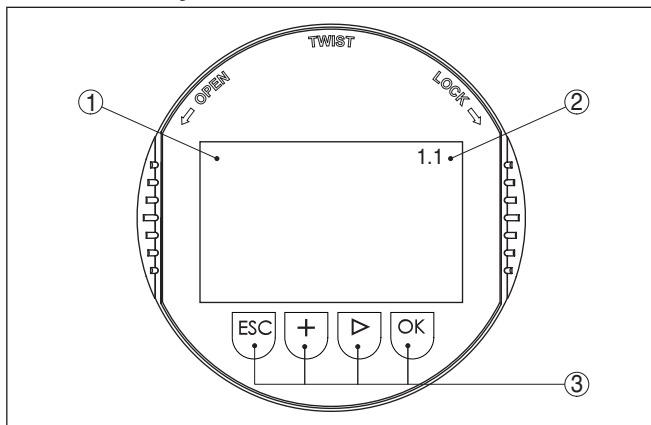


Abb. 47: Anzeige- und Bedienelemente

- 1 LC-Display
- 2 Anzeige der Menüpunktnummer
- 3 Bedientasten

## Tastenfunktionen

- **[OK]-Taste:**
  - In die Menüübersicht wechseln
  - Ausgewähltes Menü bestätigen
  - Parameter editieren
  - Wert speichern
- **[->]-Taste zur Auswahl von:**
  - Menüwechsel
  - Listeneintrag auswählen
  - Editierposition wählen
- **[+]-Taste:**
  - Wert eines Parameters verändern
- **[ESC]-Taste:**
  - Eingabe abbrechen
  - In übergeordnetes Menü zurückspringen

## Bediensystem

Sie bedienen den Sensor über die vier Tasten des Anzeige- und Bedienmoduls. Auf dem LC-Display werden die einzelnen Menüpunkte angezeigt. Die Funktionen der einzelnen Tasten entnehmen Sie bitte der vorhergehenden Darstellung. Ca. 10 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung wird ein automatischer Rücksprung in die Messwertanzeige ausgelöst. Dabei gehen die noch nicht mit **[OK]** bestätigten Werte verloren.

## 6.4 Parameterbeschreibung

### Einführung

Der DPT10 verfügt über allgemeine Bedienparameter, die auch bei anderen Messprinzipien verwendet werden sowie über gerätespezifische Bedienparameter. Die allgemeinen Bedienparameter werden in der Betriebsanleitung "*Anzeige- und Bedienmodul*" beschrieben.

Die gerätespezifischen Bedienparameter werden in diesem Kapitel beschrieben.



#### Information:

Werden die Einstellungsgrenzen der Abgleichparameter überschritten, so erfolgt über das Display der Hinweis "*Grenzwert nicht eingehalten*". Das Editieren kann mit **[ESC]** abgebrochen oder der angezeigte Grenzwert mit **[OK]** übernommen werden.

### Anwendung

Der DPT10 ist für die Differenzdruck-, Füllstand-, Durchfluss- sowie Dichte- und Trennschichtmessung einsetzbar. Die Auswahl der jeweiligen Anwendung erfolgt im Menüpunkt "*Anwendung*". Je nach gewählter Anwendung wird der Abgleich als zero-/span- oder Min./Max.-Abgleich durchgeführt.

 


#### Information:


Die Anwendungen Dichte- und Trennschichtmessung werden ebenfalls über die Anwendung Füllstandmessung realisiert.

Zum Umschalten auf die Anwendung Differenzdruck- oder Durchflussmessung gehen Sie wie folgt vor:

1. In der Messwertanzeige **[OK]** drücken, die Menüübersicht wird angezeigt.



 2. Das Menü "Grundeinstellung" mit **[OK]** bestätigen.



3. Den Menüpunkt "Anwendung" mit **[OK]** bestätigen.



### Warnung:

Warnhinweis beachten: "Ausgang kann sich ändern".

 
4. Mit **[->]** "OK" auswählen und mit **[OK]** bestätigen.
5. In der Auswahlliste die gewünschte Anwendung, z. B. "Durchfluss" wählen und mit **[OK]** bestätigen.

## Abgleicheinheit


In diesem Menüpunkt wählen Sie die Abgleicheinheit sowie die Einheit für die Temperaturanzeige im Display.

Zur Auswahl der Abgleicheinheit (im Beispiel Umschalten von mbar auf bar) gehen Sie wie folgt vor:

1. In der Messwertanzeige **[OK]** drücken, die Menüübersicht wird angezeigt.



 2. Mit **[OK]** das Menü "Grundeinstellung" bestätigen, der Menüpunkt "Einheit" wird angezeigt.



3. Mit **[OK]** die Auswahl aktivieren und mit **[->]** "Abgleicheinheit" auswählen.
  4. Mit **[OK]** die Auswahl aktivieren und mit **[->]** die gewünschte Einheit (im Beispiel bar) auswählen.
  5. Mit **[OK]** bestätigen und mit **[->]** zur Lagekorrektur gehen.
- Die Abgleicheinheit ist damit von mbar auf bar umgeschaltet worden.




### Information:

 
Beim Umschalten auf Abgleich in einer Höheneinheit (zum Beispiel für Füllstandmessung) muss zusätzlich die Dichte eingegeben werden.

Zur Eingabe der Dichte gehen Sie wie folgt vor:

1. In der Messwertanzeige **[OK]** drücken, die Menüübersicht wird angezeigt.
2. Mit **[OK]** das Menü "Grundeinstellung" bestätigen, der Menüpunkt "Abgleicheinheit" wird angezeigt.
3. Mit **[OK]** die Auswahl aktivieren und mit **[->]** die gewünschte Einheit (im Beispiel m) auswählen.
4. Mit **[OK]** bestätigen, es erscheint das Untermenü "Dichteinheit".



 5. Mit **[->]** die gewünschte Einheit, z. B. kg/dm³ auswählen und mit **[OK]** bestätigen, es erscheint das Untermenü "Dichte".



6. Den gewünschten Dichtewert mit **[->]** und **[+]** eingeben, mit **[OK]** bestätigen und mit **[->]** zur Lagekorrektur gehen.

Die Abgleicheinheit ist damit von bar auf m umgeschaltet worden.

Zur Auswahl der Temperatureinheit gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit **[OK]** die Auswahl aktivieren und mit **[->]** "Temperatureinheit" auswählen.
2. Mit **[OK]** die Auswahl aktivieren und mit **[->]** die gewünschte Einheit (zum Beispiel °F) auswählen.
3. Mit **[OK]** bestätigen.

Die Temperatureinheit ist damit von °C auf °F umgeschaltet worden.

## Lagekorrektur

 
Die Lagekorrektur kompensiert den Einfluss der Einbaulage des Gerätes auf den Messwert. In diesem Menüpunkt wird der Offsetwert sowie darunter der aktuelle Messwert angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Im Menüpunkt "Lagekorrektur" mit **[OK]** die Auswahl aktivieren.



2. Mit **[->]** auswählen, z. B. den aktuellen Messwert 0,0035 bar übernehmen.



 3. Mit **[OK]** bestätigen.



#### 4. Mit **[>]** zum Min.(zero)-Abgleich gehen.

Der aktuelle Messwert ist zu 0 korrigiert worden, der Korrekturwert steht mit umgekehrten Vorzeichen als Offsetwert im Display.

 
Soll ein bekannter Wert als Lagekorrektur übernommen werden, der nicht der aktuelle Messwert ist, so wählen Sie die Funktion "*Editieren*" und geben Sie den gewünschten Wert ein.

### Zero-Abgleich bei Differenzdruck

In diesem Menüpunkt wird der min. Differenzdruck eingegeben.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt "zero" den bar-Wert mit **[OK]** editieren.



2. Mit **[+]** und **[>]** den gewünschten Wert einstellen.

3. Mit **[OK]** bestätigen und mit **[>]** zum Span-Abgleich gehen.

Für einen Abgleich mit Druck geben Sie einfach den unten auf dem Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

Der Zero-Abgleich ist damit abgeschlossen.



#### Information:

 
Der Zero-Abgleich verschiebt den Wert des Span-Abgleichs. Die Messspanne, d. h. der Unterschiedsbetrag zwischen diesen Werten, bleibt dabei erhalten.

### Span-Abgleich bei Differenzdruck

In diesem Menüpunkt wird der max. Differenzdruck eingegeben.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt "span" den bar-Wert mit **[OK]** editieren.



#### Information:

Bei einem noch nicht eingestellten Gerät entspricht der angezeigte Druck für 100 % dem Nennmessbereich des Sensors (im Beispiel oben 500 mbar).

2. Mit **[+]** und **[>]** den gewünschten Wert einstellen.

3. Mit **[OK]** bestätigen und mit **[ESC]** zur Menüübersicht gehen.

 
Für einen Abgleich mit Druck geben Sie einfach den unten auf dem Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

Der Span-Abgleich ist damit abgeschlossen.

### Min.-Abgleich bei Füllstand

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt "*Min.-Abgleich*" den Prozentwert mit **[OK]** editieren.



2. Mit **[+]** und **[->]** den gewünschten Wert einstellen.
3. Mit **[OK]** bestätigen und den gewünschten bar-Wert editieren.
4. Mit **[+]** und **[->]** den gewünschten bar-Wert einstellen.
5. Mit **[OK]** bestätigen und mit **[->]** zum Max.-Abgleich gehen.


Für einen Abgleich mit Befüllung geben Sie einfach den unten auf dem Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

Der Min.-Abgleich ist damit abgeschlossen.

### Max.-Abgleich bei Füllstand

 Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt "*Max.-Abgleich*" den Prozentwert mit **[OK]** editieren.



#### Information:

Bei einem noch nicht eingestellten Gerät entspricht der angezeigte Druck für 100 % dem Nennmessbereich des Sensors (im Beispiel oben 500 mbar).

2. Mit **[->]** und **[OK]** den gewünschten Wert einstellen.
3. Mit **[OK]** bestätigen und den gewünschten mbar-Wert editieren.
4. Mit **[+]** und **[->]** den gewünschten Wert einstellen.
5. Mit **[OK]** bestätigen und mit **[ESC]** zur Menüübersicht gehen.

Für einen Abgleich mit Befüllung geben Sie einfach den unten auf dem Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

 
Der Max.-Abgleich ist damit abgeschlossen.

### Min.-Abgleich bei Dichte

Für den Min.-Abgleich bei Dichte ist eine Befüllung des Behälters nicht erforderlich. Die Zahlenbeispiele sind dem Kapitel *Montieren, Messanordnung Dichte und Trennschicht* dieser Anleitung entnommen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt "*Min.-Abgleich*" den Prozentwert mit **[OK]** editieren.



2. Mit **[+]** und **[->]** den gewünschten Wert einstellen, z. B. 100 %.
3. Mit **[OK]** bestätigen und den gewünschten bar-Wert editieren.
4. Mit **[+]** und **[->]** den gewünschten bar-Wert einstellen, z. B. 29,4 mbar.
5. Mit **[OK]** bestätigen und mit **[->]** zum Max.-Abgleich gehen.

Für einen Abgleich mit Befüllung geben Sie einfach den unten auf dem Display angezeigten aktuellen Messwert ein.


Der Min.-Abgleich ist damit abgeschlossen.

### Max.-Abgleich bei Dichte

 Für den Max.-Abgleich bei Dichte ist eine Befüllung des Behälters nicht erforderlich. Die Zahlenbeispiele sind dem Kapitel *Montieren, Messanordnung Dichte und Trennschicht* dieser Anleitung entnommen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt "Max.-Abgleich" den Prozentwert mit **[OK]** editieren.



#### Information:

Bei einem noch nicht eingestellten Gerät entspricht der angezeigte Druck für 100 % dem Nennmessbereich des Sensors (im Beispiel oben 100 mbar).

2. Mit **[->]** und **[OK]** den gewünschten Wert einstellen, z. B. 0,0 %
3. Mit **[OK]** bestätigen und den gewünschten mbar-Wert editieren.
4. Mit **[+]** und **[->]** den gewünschten Wert einstellen, z. B. 35,3 mbar
5. Mit **[OK]** bestätigen und mit **[ESC]** zur Menüübersicht gehen.

 
Für einen Abgleich mit Befüllung geben Sie einfach den unten auf dem Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

Der Max.-Abgleich ist damit abgeschlossen.

### Min.-Abgleich bei Durchfluss

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt "Min.-Abgleich" den bar-Wert mit **[OK]** editieren.



#### Information:

Der DPT10 ist auch für bidirektionale Durchflussmessung (Durchfluss in beiden Richtungen) geeignet. Die Auswahl erfolgt im Menüpunkt "Linearisierungskurve". Bei der bidirektionalen Durchflussmessung

muss der Min.-Abgleichwert gleich dem negativen Max.-Abgleichwert sein.

Beispiel: Max.-Abgleichwert **+100 mbar**, als Min.-Abgleichwert muss also **-100 mbar** eingegeben werden.

Der Min.-Abgleich ist damit abgeschlossen.

### Max.-Abgleich bei Durchfluss

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menüpunkt "**Max.-Abgleich**" den bar-Wert mit **[OK]** editieren.



#### Information:

Bei einem noch nicht eingestellten Gerät entspricht der angezeigte Druck für 100 % dem Nennmessbereich des Sensors (im Beispiel oben 500 mbar).

2. Mit **[->]** und **[OK]** den gewünschten mbar-Wert einstellen.
3. Mit **[OK]** bestätigen und mit **[ESC]** zur Menüübersicht gehen.

 
Für einen Abgleich mit Durchfluss geben Sie einfach den unten auf dem Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

Der Max.-Abgleich ist damit abgeschlossen.

### Linearisierungskurve bei Füllstand

Bei der Füllstandmessung ist eine Linearisierung bei allen Behältern erforderlich, bei denen das Behältervolumen nicht linear mit der Füllstandhöhe ansteigt - z. B. bei einem liegenden Rundtank oder Kugeltank - und die Anzeige oder Ausgabe des Volumens gewünscht ist.

Für diese Behälter sind entsprechende Linearisierungskurven hinterlegt. Sie geben das Verhältnis zwischen prozentualer Füllstandhöhe und dem Behältervolumen an. Durch Aktivierung der passenden Kurve wird das prozentuale Behältervolumen korrekt angezeigt.



Geben Sie die gewünschten Parameter über die entsprechenden Tasten ein, speichern Sie Ihre Eingaben und springen Sie mit der **[->]**-Taste zum nächsten Menüpunkt.



#### Vorsicht:

Beim Einsatz des DPT10 mit entsprechender Zulassung als Teil einer Überfüllsicherung nach WHG ist folgendes zu beachten:

Wird eine Linearisierungskurve gewählt, so ist das Messsignal nicht mehr zwangsweise linear zur Füllhöhe. Dies ist vom Anwender insbesondere bei der Einstellung des Schaltpunktes am Grenzsignalgeber zu berücksichtigen.

### Schleichmengenunterdrückung bei Durchfluss

Bei manchen Anwendungen sollen kleine Durchflussmengen nicht erfasst werden. Mit der Schleichmengenunterdrückung kann der



Durchflusswert bis zu einem bestimmten %-Wert unterdrückt werden. Der Defaultwert beträgt 5 % des max. Durchflusswertes, entsprechend 0,25 % des max. Differenzdruckwertes. Der Grenzwert beträgt 50 %. Diese Funktion ist abhängig von der gewählten Linearisierungsfunktion und steht nur bei radizierter Kennlinie zur Verfügung.

Die radizierte/bidirektional radizierte Kennlinie ist im Nullpunkt besonders steil. D. h. kleine Änderungen im gemessenen Differenzdruck bewirken große Änderungen im Ausgangssignal. Die Schleichen-gegenunterdrückung stabilisiert den Signalausgang.

### Gesamt- und Teilsummenzähler bei Durchfluss

Der DPT10 verfügt über zwei interne Summenzähler. Für beide können Sie als Zählfunktion Volumen oder Masse sowie getrennt die Einheit einstellen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Z. B. Menüpunkt "Teilsummenzähler" auswählen.

Teilsummenzähler  
0.0000 10<sup>00</sup>  
gal  
Einstellungen ändern?

2. Die Funktion "Einstellungen ändern?" mit **[OK]** aktivieren.

Teilsummenzähler  
► Wirkdruckgeber  
Einheit

3. Mit **[OK]** "Wirkdruckgeber" bestätigen.

Teilsummenzähler  
► Massendurchfluss  
► Volumendurchfluss  
Ohne Einheit

4. Mit **[->]** die gewünschte Größe auswählen und mit **[OK]** bestätigen.
5. Kalibriereinheit des Wirkdruckgebers mit **[->]** auswählen, z. B. m<sup>3</sup>/s und mit **[OK]** bestätigen.

Teilsummenzähler  
0 % = +0000  
m<sup>3</sup>/s=  
100 % = +0000  
m<sup>3</sup>/s=

6. Mit **[OK]** editieren und mit **[+]** und **[->]** die gewünschten Werte einstellen.
7. Mit **[OK]** bestätigen und in die Anzeige des Teilsummenzählers zurückspringen.
8. Mit **[->]** Einheit des Summenzählers auswählen, die gewünschte Einheit mit **[->]** einstellen, z. B. m<sup>3</sup>/s und mit **[OK]** bestätigen.

Die Einstellung des Teilsummenzählers ist damit abgeschlossen, die Zählfunktion ist aktiviert.

Die Vorgehensweise beim Gesamtsummenzähler ist entsprechend.

## Sensordaten kopieren

Diese Funktion ermöglicht das Auslesen von Parametrierdaten sowie das Schreiben von Parametrierdaten in den Sensor über das Anzeige- und Bedienmodul. Eine Beschreibung der Funktion finden Sie in der Betriebsanleitung "Anzeige- und Bedienmodul".

Folgende Daten werden mit dieser Funktion ausgelesen bzw. geschrieben:

- Messwertdarstellung
- Anwendung
- Abgleich
- Dämpfung
- Linearisierungskurve
- Schleichmengenunterdrückung
- Sensor-TAG
- Anzeigewert
- Skalierungseinheit (Out-Scale-Einheit)
- Nachkommastellen (skaliert)
- Skalierung PA/Out-Scale 4 Werte
- Abgleicheinheit
- Sprache

Folgende sicherheitsrelevante Daten werden **nicht** ausgelesen bzw. geschrieben:

- Sensoradresse
- PIN

Sensordaten kopieren

Sensordaten kopieren?

## Reset

### Grundeinstellung

Der Reset "*Grundeinstellung*" setzt folgende Menüpunkte auf die Resetwerte (siehe Tabelle) zurück:

Menübereich	Menüpunkt	Resetwert
Grundeinstellungen	Zero-/Min.-Abgleich	Messbereichsanfang
	Span-/Max.-Abgleich	Messbereichsende
	Dichte	1 kg/l
	Dichteeinheit	kg/l
	Dämpfung	1 s
	Linearisierung	Linear
	Sensor-TAG	Sensor
Display	Anzeigewert	PA-Out
Diagnose	Summenzähler	0.0000 10 <sup>00</sup> gal
	Teilsummenzähler	0.0000 10 <sup>00</sup> gal

Menübereich	Menüpunkt	Resetwert
Service	Zusätzlicher PA-Wert	Secondary Value 1
	Out-Scale-Einheit	Volumen/l
	Skalierung	0.00 bis 100.0
	Dezimalpunkt Anzeige	8888.8

Die Werte folgender Menüpunkte werden mit dem "Reset" **nicht** zurückgesetzt:

Menübereich	Menüpunkt	Resetwert
Grundeinstellungen	Abgleicheinheit	bar
	Temperatureinheit	°C
	Lagekorrektur	Kein Reset
Display	Beleuchtung	Kein Reset
Service	Sprache	Kein Reset
	Anwendung	Kein Reset

#### Schleppzeiger

Die Min.- und Max.-Temperatur- bzw. Druckwerte werden auf den jeweils aktuellen Wert zurückgesetzt.

#### Summenzähler

Die Gesamt- und Teilsummenzähler werden auf Null zurückgesetzt.

#### Optionale Einstellungen

Zusätzliche Einstell- und Diagnosemöglichkeiten, wie beispielsweise die Anzeigeskalierung, Simulation oder Trendkurvendarstellung sind im nachfolgenden Menüplan abgebildet. Eine nähere Beschreibung dieser Menüpunkte finden Sie in der Betriebsanleitung "Anzeige- und Bedienmodul".

### 6.5 Menüplan



#### Information:


Hell dargestellte Menüfenster stehen je nach Ausstattung und Anwendung nicht immer zur Verfügung.

## Grundeinstellung Differenzdruck




## 6.6 Menüplan


### Grundeinstellung Durchfluss

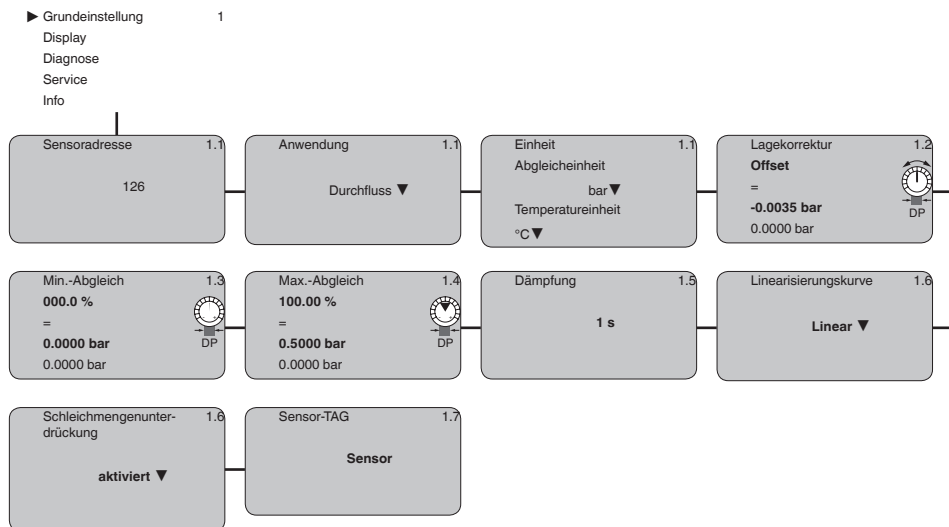


## Grundeinstellung Füllstand

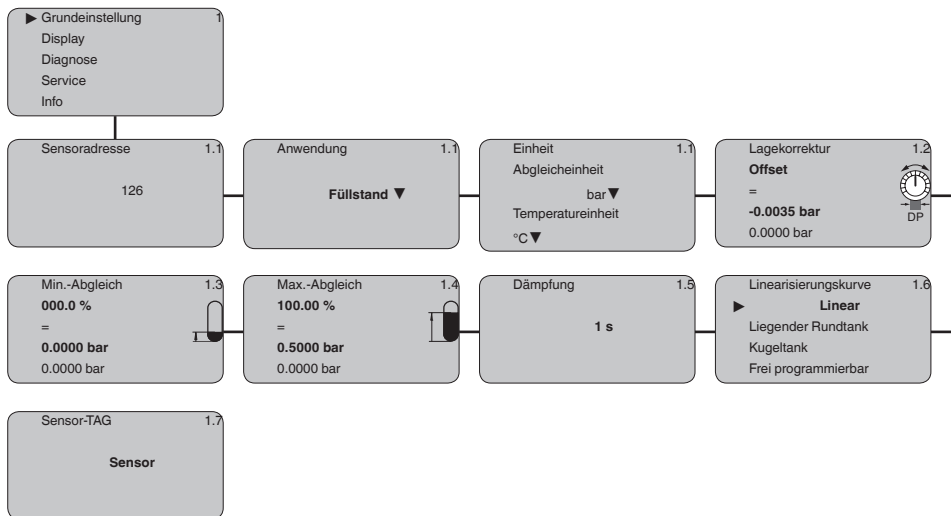


## Display

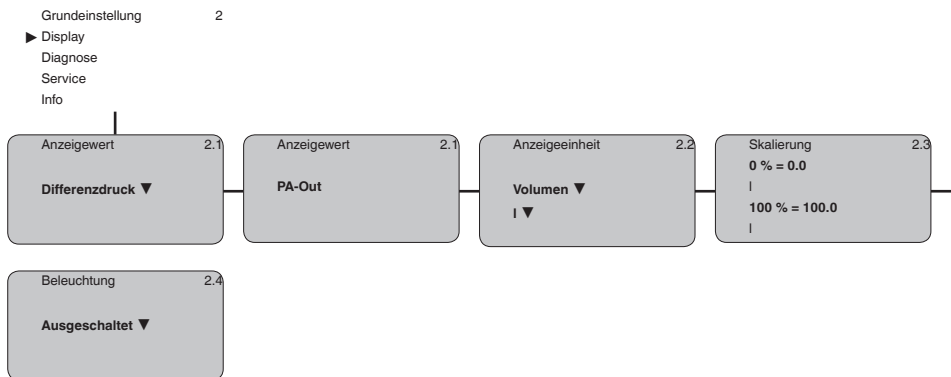


## Diagnose

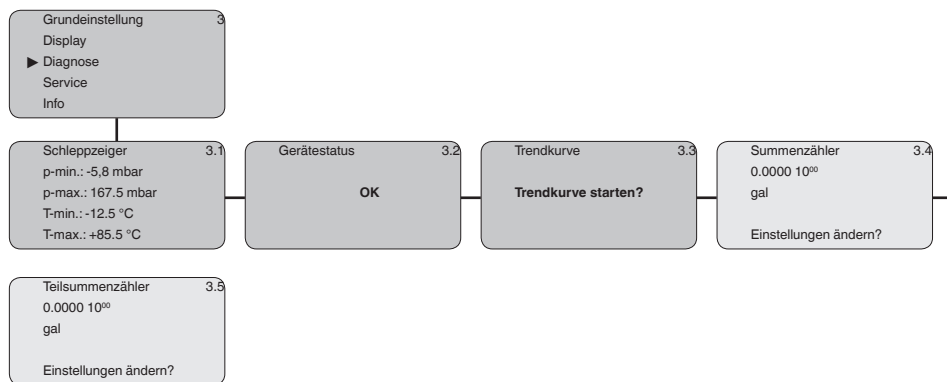

## Service

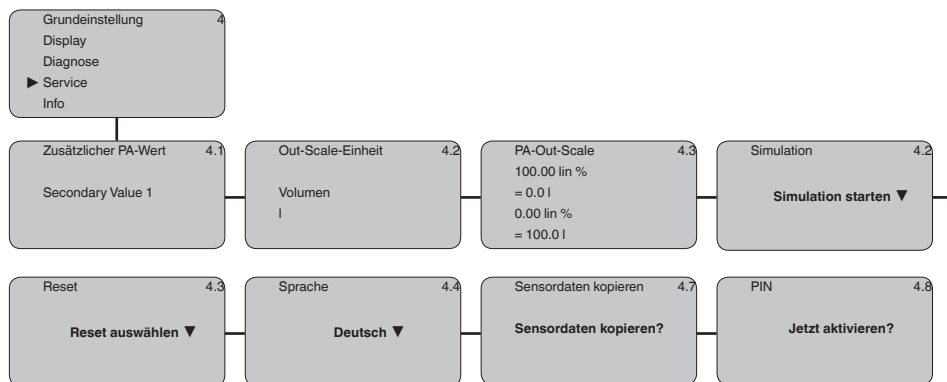

## Info

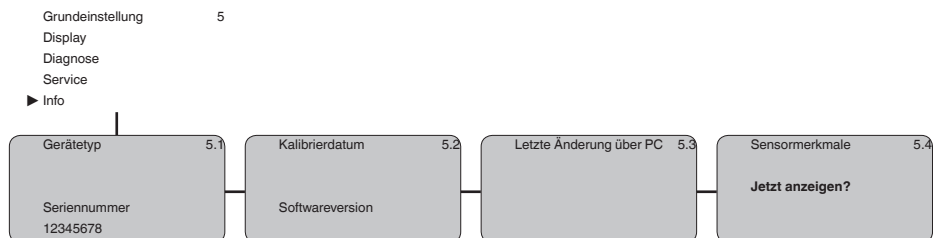

## 6.12 Sicherung der Parametrierdaten

Es wird empfohlen, die eingestellten Daten zu notieren, z. B. in dieser Betriebsanleitung und anschließend zu archivieren. Sie stehen damit für mehrfache Nutzung bzw. für Servicezwecke zur Verfügung.

Ist der DPT10 mit einem Anzeige- und Bedienmodul ausgestattet, so können die wichtigsten Daten aus dem Sensor in das Anzeige- und Bedienmodul gelesen werden. Die Vorgehensweise wird in der Betriebsanleitung "*Anzeige- und Bedienmodul*" im Menüpunkt "*Sensordaten kopieren*" beschrieben. Die Daten bleiben dort auch bei einem Ausfall der Sensorversorgung dauerhaft gespeichert.

Sollte ein Austausch des Sensors erforderlich sein, so wird das Anzeige- und Bedienmodul in das Austauschgerät gesteckt und die Daten ebenfalls im Menüpunkt "*Sensordaten kopieren*" in den Sensor geschrieben.

## 7 In Betrieb nehmen mit PDM

### 7.1 Parametrierung mit PDM

Für WIKA-Sensoren stehen auch Gerätebeschreibungen als EDD für das Bedienprogramm PDM zur Verfügung. Die Gerätebeschreibungen sind in der aktuellen Versionen von PDM bereits enthalten. Bei älteren Versionen von PDM können sie kostenfrei über das Internet heruntergeladen werden.

Gehen Sie hierzu über [www.wika.com](http://www.wika.com) zum Punkt "Service".



## 8 In Betrieb nehmen

### 8.1 Betriebsart wählen

Folgende Betriebsarten sind am DPT10 einstellbar:

- Durchflussmessung
- Füllstandmessung
- Differenzdruckmessung

### 8.2 Durchflussmessung

#### Hinweise

Für Durchflussmessungen kommt üblicherweise der DPT10 ohne Druckmittler zum Einsatz.

Bevor Sie den DPT10 abgleichen, müssen die Wirkdruckleitungen gereinigt und das Gerät mit Medium gefüllt sein.

#### Messanordnung für Gase

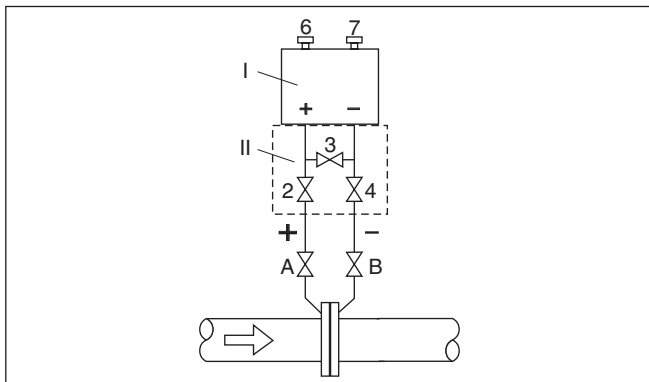


Abb. 48: Bevorzugte Messanordnung für Gase

- I DPT10  
 II 3-fach-Ventilblock  
 2,4 Einlassventile  
 3 Ausgleichsventil  
 6,7 Entlüftungsventile am DPT10  
 A, B Absperrventile

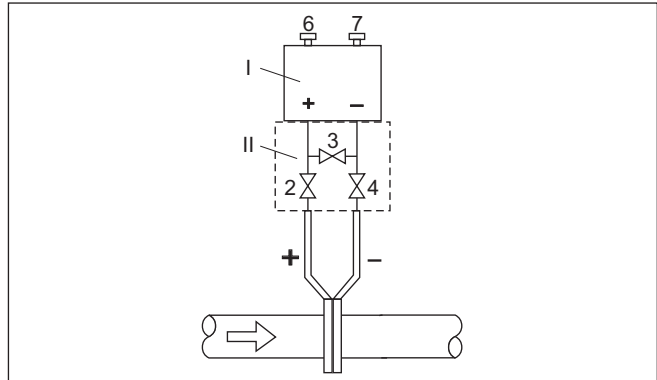


Abb. 49: Bevorzugte Messanordnung für Gase, Anschluss über 3-fach-Ventilblock, beidseitig anflanschbar

- I DPT10
- II 3-fach-Ventilblock
- 2,4 Einlassventile
- 3 Ausgleichsventil
- 6,7 Entlüftungsventile am DPT10

### Messanordnung für Flüssigkeiten

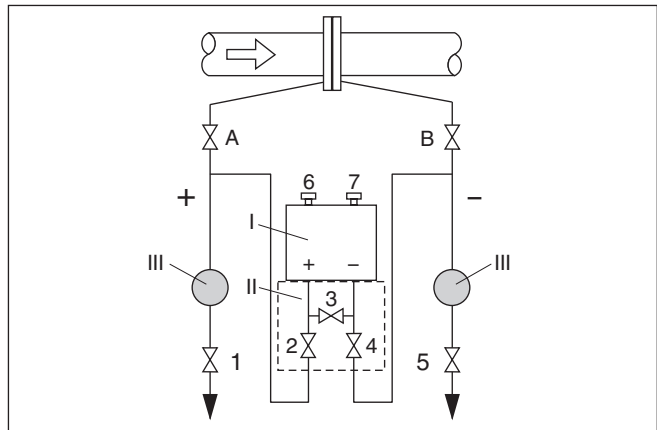


Abb. 50: Bevorzugte Messanordnung für Flüssigkeiten

- I DPT10
- II 3-fach-Ventilblock
- III Abscheider
- 1,5 Ablassventile
- 2,4 Einlassventile
- 3 Ausgleichsventil
- 6,7 Entlüftungsventile am DPT10
- A, B Absperrventile

### Abgleich vorbereiten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Ventil 3 schließen

2. Messeinrichtung mit Medium füllen.  
 Hierzu Ventile A, B (falls vorhanden) sowie 2, 4 öffnen: Medium strömt ein  
 Ggf. Wirkdruckleitungen reinigen: bei Gasen durch Ausblasen mit Druckluft, bei Flüssigkeiten durch Ausspülen.<sup>2)</sup>  
 Hierzu Ventile 2 und 4 schließen, damit Gerät absperren.  
 Danach Ventile 1 und 5 öffnen, damit die Wirkdruckleitungen ausblasen/ausspülen.  
 Nach der Reinigung Ventile 1 und 5 (falls vorhanden) schließen
3. Gerät entlüften, hierzu:  
 Ventile 2 und 4 öffnen: Medium strömt ein  
 Ventil 4 schließen: Minusseite wird geschlossen  
 Ventil 3 öffnen: Ausgleich Plus- und Minusseite  
 Ventile 6 und 7 kurz öffnen, danach wieder schließen: Messgerät vollständig mit Medium füllen und Luft entfernen
4. Lagekorrektur durchführen, wenn folgende Bedingungen zutreffen. Werden die Bedingungen nicht erfüllt, dann die Lagekorrektur erst nach Schritt 6 durchführen.  
 Bedingungen:  
 Der Prozess kann nicht abgesperrt werden.  
 Die Druckentnahmestellen (A und B) befinden sich auf gleicher geodätischer Höhe.
5. Messstelle auf Messbetrieb setzen, hierzu:  
 Ventil 3 schließen: Plus- und Minusseite trennen  
 Ventil 4 öffnen: Minusseite anschließen  
 Jetzt sind:  
 Ventile 1, 3, 5, 6 und 7 geschlossen<sup>3)</sup>  
 Ventile 2 und 4 offen  
 Ventile A und B offen
6. Lagekorrektur durchführen, wenn der Durchfluss abgesperrt werden kann. In diesem Fall entfällt Schritt 5.  
 Danach Abgleich durchführen, siehe Kapitel "*Parameter einstellen*".

### 8.3 Füllstandmessung

#### Hinweise

Für Füllstandmessungen kommt der DPT10 in allen Ausführungen zum Einsatz.

Der DPT10 mit beidseitigem Druckmittler ist sofort betriebsbereit.

Der DPT10 ohne Druckmittler oder mit einseitigem Druckmittler ist nach Öffnen eines evtl. vorhandenen Absperrventils betriebsbereit.

Bevor Sie den DPT10 ohne Druckmittler oder mit einseitigem Druckmittler abgleichen, müssen die Wirkdruckleitungen gereinigt und das Gerät mit Medium gefüllt sein.

<sup>2)</sup> Bei Anordnung mit 5 Ventilen.

<sup>3)</sup> Ventile 1, 3, 5: bei Anordnung mit 5 Ventilen.

## Messanordnung für offene Behälter

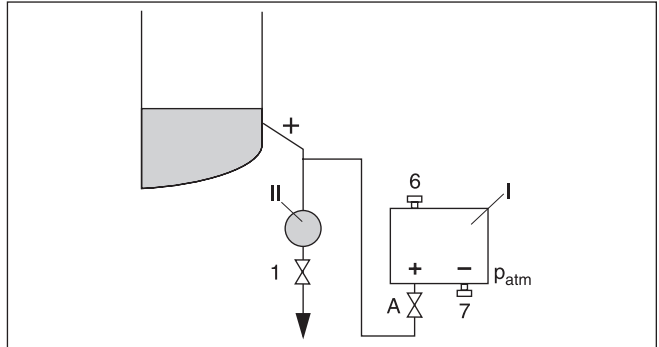


Abb. 51: Bevorzugte Messanordnung für offene Behälter

- I DPT10
- II Abscheider
- 1 Ablassventil
- 6,7 Entlüftungsventile am DPT10
- A Absperrventil

## Abgleich vorbereiten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Behälter bis über die untere Anzapfung füllen.
2. Messeinrichtung mit Medium füllen.  
Hierzu Ventil A öffnen: Medium strömt ein.
3. Gerät entlüften  
Ventil 6 kurz öffnen, danach wieder schließen: Messgerät vollständig mit Medium füllen und Luft entfernen.
4. Messstelle auf Messbetrieb setzen  
Jetzt sind:  
Ventil A offen und Ventil 6 geschlossen  
Danach Abgleich durchführen, siehe unten.

## Messanordnung für geschlossene Behälter

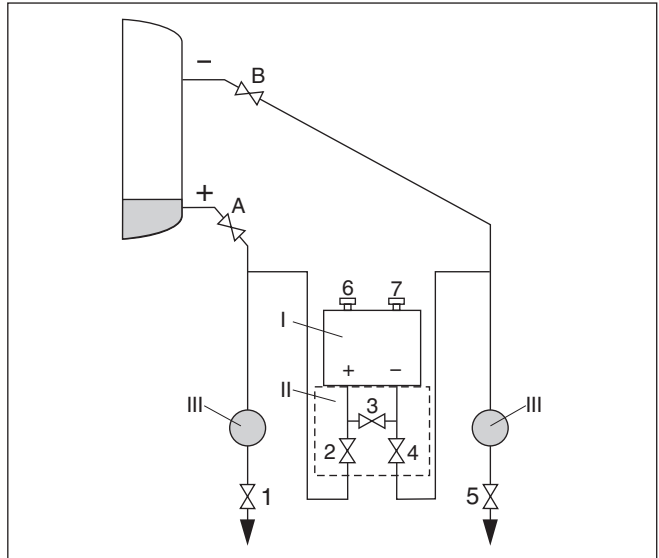


Abb. 52: Bevorzugte Messanordnung für geschlossene Behälter

*I DPT10*

## II 3-fach-Ventilblock

### III Abscheider

1, 5 Ablassventile

2, 4 Einlassventile

6, 7 Entlüftungsventile am DPT10

*A, B Absperrventile*

## Abgleich vorbereiten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Behälter bis über die untere Anzapfung füllen
2. Messeinrichtung mit Medium füllen  
Ventil 3 schließen: Plus- und Minusseite trennen  
Ventile A und B öffnen: Absperrventile öffnen
3. Plusseite entlüften (evtl. Minusseite entleeren)  
Ventile 2 und 4 öffnen: Medium auf Plusseite einleiten  
Ventile 6 und 7 kurz öffnen, danach wieder schließen: Plusseite vollständig mit Medium füllen und Luft entfernen
4. Messstelle auf Messbetrieb setzen  
Jetzt sind:  
Ventile 3, 6 und 7 geschlossen  
Ventile 2, 4, A und B offen

Danach Abgleich durchführen, siehe unten.

## Messanordnung für geschlossene Behälter mit Dampfüberlagerung

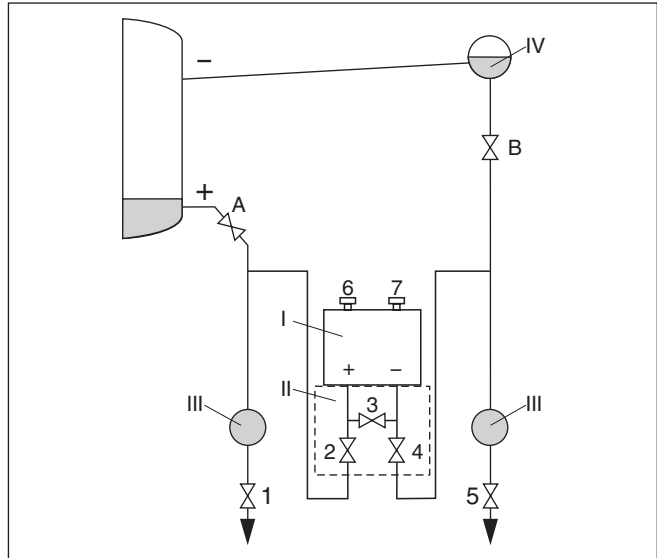


Abb. 53: Bevorzugte Messanordnung für geschlossene Behälter mit Dampfüberlagerung

- I DPT10
- II 3-fach-Ventilblock
- III Abscheider
- IV Kondensatgefäß
- 1, 5 Ablassventile
- 2, 4 Einlassventile
- 3 Ausgleichsventil
- 6, 7 Entlüftungsventile am DPT10
- A, B Absperrventile

## Abgleich vorbereiten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Behälter bis über die untere Anzapfung füllen
2. Messeinrichtung mit Medium füllen  
Ventile A und B öffnen: Absperrventile öffnen  
Die Minuswirkdruckleitung auf Höhe des Kondensatgefäßes befüllen
3. Gerät entlüften, hierzu:  
Ventile 2 und 4 öffnen: Medium einleiten  
Ventil 3 öffnen: Ausgleich Plus- und Minusseite  
Ventile 6 und 7 kurz öffnen, danach wieder schließen: Messgerät vollständig mit Medium füllen und Luft entfernen
4. Messstelle auf Messbetrieb setzen, hierzu:  
Ventil 3 schließen: Plus- und Minusseite trennen  
Ventil 4 öffnen: Minusseite anschließen  
Jetzt sind:

Ventile 3, 6 und 7 geschlossen

Ventile 2, 4, A und B offen.

Danach Abgleich durchführen, siehe Kapitel "*Parameter einstellen*".

## 8.4 Dichte- und Trennschichtmessung

Für Dichte- und Trennschichtmessungen kommt der DPT10 mit beidseitigem Druckmittler zum Einsatz.

Der DPT10 in dieser Ausführung ist sofort betriebsbereit.

## 8.5 Differenzdruckmessung

Für Differenzdruckmessungen kommt der DPT10 ohne Druckmittler oder mit beidseitigem Druckmittler zum Einsatz.

Der DPT10 mit beidseitigem Druckmittler ist sofort betriebsbereit.

Bevor Sie den DPT10 ohne Druckmittler abgleichen, müssen die Wirkdruckleitungen gereinigt und das Gerät mit Medium gefüllt sein.

### Hinweise

### Messanordnung für Gase

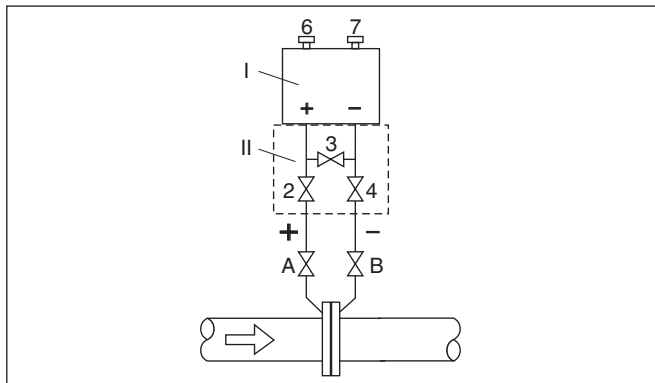


Abb. 54: Bevorzugte Messanordnung für Gase

- I DPT10
- II 3-fach-Ventilblock
- 2, 4 Einlassventile
- 3 Ausgleichsventil
- 6, 7 Entlüftungsventile am DPT10
- A, B Absperrventile

## Messanordnung für Flüssigkeiten

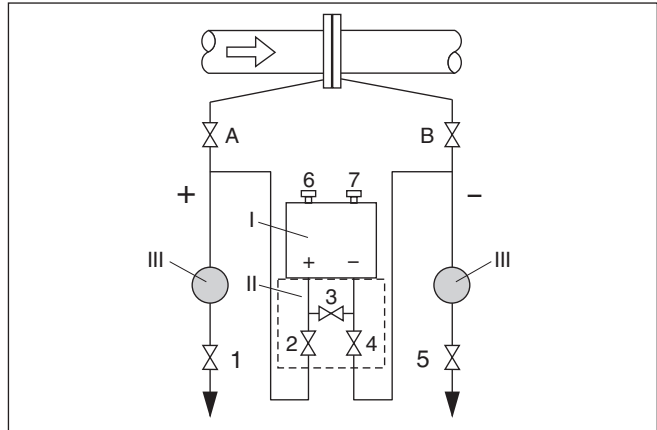


Abb. 55: Bevorzugte Messanordnung für Flüssigkeiten

- I DPT10
- II 3-fach-Ventilblock
- III Abscheider
- 1,5 Ablassventile
- 2,4 Einlassventile
- 3 Ausgleichventil
- 6, 7 Entlüftungsventile am DPT10
- A, B Absperrventile

## Abgleich vorbereiten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Ventil 3 schließen
2. Messeinrichtung mit Medium füllen.  
Hierzu Ventile A, B, 2, 4 öffnen: Medium strömt ein.  
Ggf. Wirkdruckleitungen reinigen: bei Gasen durch Ausblasen mit Druckluft, bei Flüssigkeiten durch Ausspülen.<sup>4)</sup>  
Ventile 2 und 4 schließen, damit Gerät absperren  
Ventile 1 und 5 öffnen  
Ventile 1 und 5 schließen
3. Gerät entlüften, hierzu:  
Ventile 2 und 4 öffnen: Medium strömt ein  
Ventil 4 schließen: Minusseite wird geschlossen  
Ventil 3 öffnen: Ausgleich Plus- und Minusseite  
Ventile 6 und 7 kurz öffnen, danach wieder schließen: Messgerät vollständig mit Medium füllen und Luft entfernen
4. Messstelle auf Messbetrieb setzen, hierzu:  
Ventil 3 schließen: Plus- und Minusseite trennen  
Ventil 4 öffnen: Minusseite anschließen  
Jetzt sind:

<sup>4)</sup> Bei Anordnung mit 5 Ventilen.



Ventile 1, 3, 5, 6 und 7 geschlossen<sup>5)</sup>

Ventile 2 und 4 offen

Ventile A und B offen (falls vorhanden)

Danach Abgleich durchführen, siehe Kapitel "*Parameter einstellen*".

<sup>5)</sup> Ventile 1, 3, 5: bei Anordnung mit 5 Ventilen.

## 9 Instandhalten und Störungen beseitigen

### 9.1 Instandhalten

#### Wartung

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist im Normalbetrieb keine besondere Wartung erforderlich.

Bei manchen Anwendungen können Füllgutanhaftungen an den Trennmembranen das Messergebnis beeinflussen. Treffen Sie deshalb je nach Sensor und Anwendung Vorkehrungen, um starke Anhaftungen und insbesondere Aushärtungen zu vermeiden.

### 9.2 Störungen beseitigen

#### Verhalten bei Störungen

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, geeignete Maßnahmen zur Beseitigung aufgetretener Störungen zu ergreifen.

#### Störungsursachen

Der DPT10 bietet Ihnen ein Höchstmaß an Funktionssicherheit. Dennoch können während des Betriebes Störungen auftreten. Diese können z. B. folgende Ursachen haben:

- Sensor
- Prozess
- Spannungsversorgung
- Signalauswertung

#### Störungsbeseitigung

Die ersten Maßnahmen sind die Überprüfung des Ausgangssignals sowie die Auswertung von Fehlermeldungen über das Anzeige- und Bedienmodul. Die Vorgehensweise wird unten beschrieben. Weitere umfassende Diagnosemöglichkeiten bietet Ihnen ein PC mit der Software PACTware und dem passenden DTM. In vielen Fällen lassen sich die Ursachen auf diesem Wege feststellen und die Störungen so beseitigen.

#### Profibus PA überprüfen

Die folgende Tabelle beschreibt mögliche Fehler und hilft bei der Beseitigung:

Fehler	Ursache	Beseitigung
Bei Anschluss eines weiteren Gerätes fällt das Segment aus	Max. Speisestrom des Segmentkopplers überschritten	Stromaufnahme messen, Segment verkleinern
Messwert wird in der Simatic S5 falsch dargestellt	Simatic S5 kann das Zahlenformat IEEE des Messwertes nicht interpretieren	Konvertierungsbaustein von Siemens einsetzen
Messwert wird in der Simatic S7 immer als 0 dargestellt	Nur vier Bytes werden konsistent in die SPS geladen	Funktionsbaustein SFC 14 benutzen, um 5 Bytes konsistent laden zu können

Fehler	Ursache	Beseitigung
Messwert auf dem Anzeige- und Bedienmodul stimmt nicht mit dem in der SPS überein	Im Menüpunkt "Display - Anzeigewert" ist nicht auf "PA-Out" eingestellt	Werte überprüfen und ggf. korrigieren
Keine Verbindung zwischen SPS und PA-Netzwerk	Busparameter und Baudrate abhängig vom Segmentkoppler falsch eingestellt	Daten überprüfen und ggf. korrigieren
Gerät erscheint nicht im Verbindungsaufbau	Profibus-DP-Leitung verpolt	Leitung überprüfen und ggf. korrigieren
	Terminierung nicht korrekt	Terminierung am Busanfang und -ende prüfen und ggf. nach Spezifikation terminieren
	Gerät nicht am Segment angeschlossen, Doppelbelegung einer Adresse	Überprüfen und ggf. korrigieren



Bei Ex-Anwendungen sind die Regeln für die Zusammenschaltung von eigensicheren Stromkreisen zu beachten.

#### Fehlermeldungen über das Anzeige- und Bedienmodul

Fehlercode	Ursache	Beseitigung
E013	Kein Messwert vorhanden <sup>1)</sup>	– Gerät austauschen bzw. zur Reparatur einsenden
E017	Abgleichspanne zu klein	– Mit geänderten Werten wiederholen
E036	Keine lauffähige Sensorsoftware	– Softwareupdate durchführen bzw. Gerät zur Reparatur einsenden
E041	Hardwarefehler	– Gerät austauschen bzw. zur Reparatur einsenden

#### Verhalten nach Störungsbeseitigung

Je nach Störungsursache und getroffenen Maßnahmen sind ggf. die im Kapitel "In Betrieb nehmen" beschriebenen Handlungsschritte erneut zu durchlaufen.

### 9.3 Das Gerät reparieren

Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik "Service" auf unserer lokalen Internetseite.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Für jedes Gerät ein Formular ausfüllen
- Eine evtl. Kontamination angeben
- Das Gerät reinigen und bruch sicher verpacken
- Dem Gerät das ausgefüllte Formular und eventuell ein Sicherheitsdatenblatt beilegen

## 10 Ausbauen

### 10.1 Ausbauschritte



#### **Warnung:**

Achten Sie vor dem Ausbauen auf gefährliche Prozessbedingungen wie z. B. Druck im Behälter oder Rohrleitung, hohe Temperaturen, aggressive oder toxische Füllgüter etc.

Beachten Sie die Kapitel "*Montieren*" und "*An die Spannungsversorgung anschließen*" und führen Sie die dort angegebenen Schritte sinngemäß umgekehrt durch.

### 10.2 Entsorgen

Das Gerät besteht aus Werkstoffen, die von darauf spezialisierten Recyclingbetrieben wieder verwertet werden können. Wir haben hierzu die Elektronik leicht trennbar gestaltet und verwenden recyclebare Werkstoffe.

#### **WEEE-Richtlinie 2002/96/EG**

Das vorliegende Gerät unterliegt nicht der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG und den entsprechenden nationalen Gesetzen. Führen Sie das Gerät direkt einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und nutzen Sie dafür nicht die kommunalen Sammelstellen. Diese dürfen nur für privat genutzte Produkte gemäß WEEE-Richtlinie genutzt werden.

Eine fachgerechte Entsorgung vermeidet negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und ermöglicht eine Wiederverwendung von wertvollen Rohstoffen.

Werkstoffe: siehe Kapitel "*Technische Daten*"

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, so sprechen Sie mit uns über Rücknahme und Entsorgung.

## 11 Anhang

### 11.1 Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Druckart	Differenzdruck
Messprinzip	Piezoresistiv
Kommunikationsschnittstelle	I <sup>2</sup> C-Bus

#### Werkstoffe und Gewichte

Werkstoff 316L entspricht Edelstahl 1.4404 oder 1.4435

Werkstoffe, medienberührt

– Prozessanschluss, Seitenflansche	C22.8, 316L, Alloy C276
– Trennmembran	316L, Alloy C-276, Tantal, Alloy C-276 Gold-Rhodium-beschichtet
– Dichtung	FKM (Viton), FKM gereinigt von Öl und Fett, FKM für Sauerstoffanwendung, PTFE, PTFE für Sauerstoffanwendung, NBR, Kupfer, Kupfer für Sauerstoffanwendung
– Verschlusschrauben	316L

Interne Übertragungsflüssigkeit Synthetisches Öl, Halocarbonöl<sup>1)</sup>

Werkstoffe, nicht medienberührt

– Elektronikgehäuse	Kunststoff PBT (Polyester), Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
– Externes Elektronikgehäuse	Kunststoff PBT (Polyester)
– Sockel, Wandmontageplatte externes Elektronikgehäuse	Kunststoff PBT (Polyester)
– Dichtung zwischen Gehäusesockel und Wandmontageplatte	TPE (fest verbunden)
– Dichtring Gehäusedeckel	Silikon
– Sichtfenster im Gehäusedeckel für Anzeige- und Bedienmodul	Polycarbonat (UL746-C gelistet)
– Schrauben und Muttern für Seitenflansche	PN 160: 6kt-Schraube ISO 4014-M12 x 90-A4, PN 420: 6kt-Mutter ISO 4032-M12-A4-bs
– Erdungsklemme	316Ti/316L
– Leitende Verbindung	Zwischen Erdungsklemme und Prozessanschluss
– Anschlusskabel bei Ausführung IP 68 (1 bar)	PE
– Verbindungskabel zwischen IP 68-Messwertnehmer und externem Elektronikgehäuse	PUR
– Typschildträger bei IP 68-Version auf Kabel	PE-hart

Max. Anzugsmoment Schrauben Montagebügel 30 Nm

Max. Anzugsmoment Schrauben Sockel externes Gehäuse 5 Nm (3.688 lbf ft)

Gewicht ca. 4,2 ... 4,5 kg (9.26 ... 9.92 lbs), je nach Prozessanschluss

### Ausgangsgröße

Ausgangssignal digitales Ausgangssignal, Format nach IEEE-754  
 Sensoradresse 126 (Werkseinstellung)  
 Stromwert 10 mA,  $\pm 0,5$  mA

### Dynamisches Verhalten Ausgang

Hochlaufzeit  $\leq 20$  s

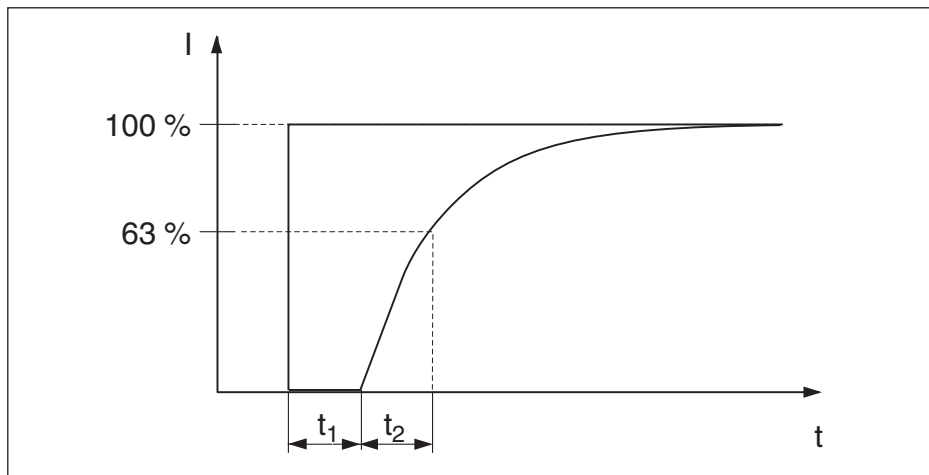


Abb. 56: Darstellung der Totzeit  $t_1$  und der Zeitkonstante  $t_2$

Ausführung, Nennmessbereich	Totzeit $t_1$	Zeitkonstante $t_2$
Basisausführung, 10 mbar und 30 mbar	100 ms	250 ms
Basisausführung, 100 mbar	100 ms	180 ms
Basisausführung, 500 mbar	100 ms	180 ms
Basisausführung, 3 bar	100 ms	180 ms
Basisausführung, 16 bar und 40 bar	100 ms	180 ms
Druckmittlerausführung, alle Nennmessbereiche	abhängig vom Druckmittler	abhängig vom Druckmittler

### Busantwortzeit bei Profibus PA

- zyklisch ca. 10 ms
- azyklisch ca. 50 ms

Dämpfung (63 % der Eingangsgröße) 0 ... 999 s, einstellbar

### Zusätzliche Ausgangsgröße - Temperatur

Die Auswertung erfolgt über Ausgangssignal HART-Multidrop, Profibus PA und Foundation Fieldbus

Bereich -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

Auflösung	1 °C (1.8 °F)
Genauigkeit im Bereich 0 ... +100 °C (+32 ... +212 °F)	±3 K
Genauigkeit im Bereich -50 ... 0 °C (-58 ... +32 °F) und +100 ... +150 °C (+212 ... +302 °F)	typ. ±3 K

## Eingangsgröße

<b>Messgröße</b>	Differenzdruck, davon abgeleitet Durchfluss und Füllstand
------------------	---

### Abgleich Differenzdruck

Einstellbereich des zero-/span-Abgleichs bezogen auf den Nennmessbereich:

- Druckwert zero -120 ... +120 %
- Druckwert span zero + (-220 ... +220 %)²)

### Abgleich Füllstand

Einstellbereich des Min./Max.-Abgleichs bezogen auf den Nennmessbereich:

- Prozentwert -10 ... +110 %
- Druckwert -120 ... +120 %³)

### Abgleich Durchfluss

Einstellbereich des zero-/span-Abgleichs bezogen auf den Nennmessbereich:

- Druckwert zero -120 ... +120 %
- Druckwert span -120 ... +120 %⁴)

Empfohlener max. Turn down 15 : 1 (keine Begrenzung)

### Nennmessbereiche, Messgrenzen und kleinste kalibrierbare Messspannen

Nennmessbereich	Untere Messgrenze	Obere Messgrenze	Kleinste kalibrierbare Messspanne
10 mbar (1 kPa)	-10 mbar (-1 kPa)	+10 mbar (+1 kPa)	0,25 mbar (25 Pa)
30 mbar (3 kPa)	-30 mbar (-3 kPa)	+30 mbar (+3 kPa)	0,3 mbar (30 Pa)
100 mbar (10 kPa)	-100 mbar (-10 kPa)	+100 mbar (+10 kPa)	1 mbar (100 Pa)
500 mbar (50 kPa)	-500 mbar (-50 kPa)	+500 mbar (+50 kPa)	5 mbar (500 Pa)
3 bar (300 kPa)	-3 bar (-300 kPa)	+3 bar (+300 kPa)	30 mbar (3 kPa)
16 bar (1600 kPa)	-16 bar (-1600 kPa)	+16 bar (+1600 kPa)	160 mbar (16 kPa)
40 bar (4000 kPa)	-40 bar (-4000 kPa)	+40 bar (+4000 kPa)	400 mbar (40 kPa)

### Referenzbedingungen und Einflussgrößen (nach DIN EN 60770-1)

Referenzbedingungen nach DIN EN 61298-1

– Temperatur	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
– Relative Luftfeuchte	45 ... 75 %
– Luftdruck	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Kennlinienbestimmung	Grenzpunkteinstellung nach IEC 61298-2
Kennliniencharakteristik	Linear
Kalibrationslage der Messzelle	Senkrecht, d. h. stehende Prozessbaugruppe

Einfluss der Einbaulage auf den Nullpunkt  $\leq 4 \text{ mbar}^{5/6)}$

Eine lageabhängige Nullpunktverschiebung kann korrigiert werden (siehe auch Kapitel "Parameter einstellen").

Lage der Messspanne im Messbereich	Auf Nullpunkt basierend
Membranwerkstoff	316L, Alloy C276, Gold-Rhodium beschichtet, Monel
Füllöl	Silikonöl
Material Seitenflansche	316L

Eine lageabhängige Nullpunktverschiebung kann korrigiert werden (siehe auch Kapitel "Parameter einstellen").

---

### Messabweichung ermittelt nach der Grenzpunktmethode nach IEC 60770<sup>7)</sup>

---

Gilt für **digitale** Schnittstellen (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) sowie für den **analogen** 4 ... 20 mA-Stromausgang. Angaben beziehen sich auf die eingestellte Messspanne. Turn down (TD) ist das Verhältnis Nennmessbereich/eingestellte Messspanne.

#### Messabweichung - Alle Ausführungen

Für radizierende Kennlinie gilt: Die Genauigkeitsdaten des DPT10 gehen mit Faktor 0,5 in die Genauigkeitsberechnung des Durchflusses ein

#### Messabweichung - Basisausführung

10 mbar, 30 mbar Messzelle

- Turn down 1 : 1  $\pm 0,15 \%$  der eingestellten Spanne
- Turn down > 1 : 1  $\pm 0,15 \%$  der eingestellten Spanne x TD

100 mbar Messzelle

- Turn down 1 : 1 bis 4 : 1  $\pm 0,075 \%$  der eingestellten Spanne
- Turn down > 4 : 1  $\pm (0,012 \times \text{TD} + 0,027) \%$  der eingestellten Spanne

Messzellen  $\geq 500 \text{ mbar}$

- Turn down 1 : 1 bis 15 : 1  $\pm 0,075 \%$  der eingestellten Spanne
- Turn down > 15 : 1  $\pm (0,0015 \times \text{TD} + 0,053) \%$  der eingestellten Spanne

#### Messabweichung - Druckmittlerausführungen

100 mbar Messzelle

- Turn down 1 : 1 bis 4 : 1  $\pm 0,075 \%$  der eingestellten Spanne + Einfluss des Druckmittlers
- Turn down > 4 : 1  $\pm (0,012 \times \text{TD} + 0,027) \%$  der eingestellten Spanne + Einfluss des Druckmittlers

Messzellen  $\geq 500 \text{ mbar}$

- Turn down 1 : 1 bis 15 : 1  $\pm 0,075 \%$  der eingestellten Spanne + Einfluss des Druckmittlers
- Turn down > 15 : 1  $\pm (0,0015 \times \text{TD} + 0,053 \%)$  der eingestellten Spanne + Einfluss des Druckmittlers

---

### Einfluss der Füllgut- bzw. Umgebungstemperatur

---

Gilt für Geräte in Basisausführung mit **digitalem** Signalausgang (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) sowie für Geräte mit **analogem** 4 ... 20 mA-Stromausgang. Angaben beziehen sich auf die eingestellte Messspanne. Turn down (TD) = Nennmessbereich/eingestellte Messspanne.



Temperaturbereich	Messbereich	Thermische Änderung des Nullsignals und der Ausgangsspanne, bezogen auf die eingestellte Spanne
-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)	10 mbar, 30 mbar	$\pm(0,31 \times TD + 0,06) \%$
	100 mbar	$\pm(0,18 \times TD + 0,02) \%$
	500 mbar, 3 bar	$\pm(0,08 \times TD + 0,05) \%$
	16 bar	$\pm(0,1 \times TD + 0,1) \%$
	16 bar	$\pm(0,08 \times TD + 0,05) \%$
-40 ... +10 °C (-40 ... +50 °F) +60 ... +85 °C (+140 ... +185 °F)	10 mbar, 30 mbar	$\pm(0,45 \times TD + 0,1) \%$
	100 mbar	$\pm(0,3 \times TD + 0,15) \%$
	500 mbar, 3 bar	$\pm(0,12 \times TD + 0,1) \%$
	16 bar	$\pm(0,15 \times TD + 0,2) \%$
	40 bar	$\pm(0,37 \times TD + 0,1) \%$

Gilt zusätzlich für Geräte mit **analogem** 4 ... 20 mA-Stromausgang und bezieht sich auf die eingestellte Messspanne.

Thermische Änderung Stromausgang < 0,05 %/10 K, max. < 0,15 %, jeweils bei -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

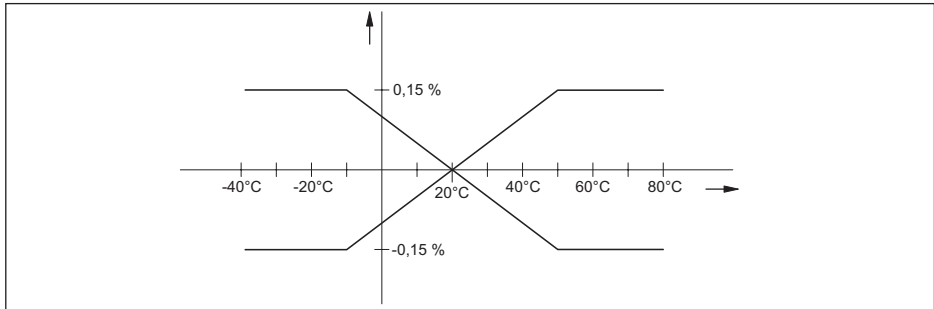


Abb. 57: Thermische Änderung Stromausgang

### Einfluss des Systemdruckes auf Nullpunkt und Spanne

#### 316L-, Alloy C276-, Alloy C276-Gold-rhodiumbeschichtete Membran

Messzelle	10 mbar	30 mbar	100 mbar	500 mbar
Einfluss des Systemdruckes auf den Nullpunkt	$\pm 0,15 \%$ v. URL/7 bar	$\pm 0,35 \%$ v. URL/70 bar	$\pm 0,15 \%$ v. URL/70 bar	$\pm 0,075 \%$ v. URL/70 bar
Einfluss des Systemdruckes auf die Spanne	$\pm 0,035 \%$ v. URL/7 bar	$\pm 0,14 \%$ v. URL/70 bar	$\pm 0,14 \%$ v. URL/70 bar	$\pm 0,14 \%$ v. URL/70 bar

Messzelle	3 bar	16 bar	40 bar
Einfluss des Systemdruckes auf den Nullpunkt	$\pm 0,075 \%$ v. URL/7 bar	$\pm 0,075 \%$ v. URL/70 bar	$\pm 0,075 \%$ v. URL/70 bar

Messzelle	3 bar	16 bar	40 bar
Einfluss des Systemdruckes auf die Spanne	$\pm 0,14$ % v. URL/7 bar	$\pm 0,14$ % v. URL/70 bar	$\pm 0,14$ % v. URL/70 bar

### Tantalmembran

Messzelle	10 mbar	30 mbar	100 mbar	500 mbar
Einfluss des Systemdruckes auf den Nullpunkt	$\pm 0,28$ % v. URL/7 bar	$\pm 0,70$ % v. URL/70 bar	$\pm 0,42$ % v. URL/70 bar	$\pm 0,14$ % v. URL/70 bar
Einfluss des Systemdruckes auf die Spanne	$\pm 0,28$ % v. URL/7 bar	$\pm 0,70$ % v. URL/70 bar	$\pm 0,42$ % v. URL/70 bar	$\pm 0,14$ % v. URL/70 bar

Messzelle	3 bar	16 bar	40 bar
Einfluss des Systemdruckes auf den Nullpunkt	$\pm 0,14$ % v. URL/7 bar	$\pm 0,14$ % v. URL/70 bar	$\pm 0,14$ % v. URL/70 bar
Einfluss des Systemdruckes auf die Spanne	$\pm 0,14$ % v. URL/7 bar	$\pm 0,14$ % v. URL/70 bar	$\pm 0,14$ % v. URL/70 bar

### Gesamtgenauigkeit

#### Total Performance - Basisausführung

Die Angabe "Total Performance" umfasst die Nichtlinearität inklusive Hysterese und Nichtwiederholbarkeit, die thermische Änderung des Nullpunktes und den statischen Druckeinfluss ( $p_{st} = 70$  bar).

Total Performance

- 316L-, Alloy-, Gold-Rhodium-Membran  $\pm 0,15$  % der eingestellten Spanne<sup>8)9)</sup>
- Tantal-Membran  $\pm 0,30$  % der eingestellten Spanne<sup>10)11)</sup>

#### Total Error - Basisausführung

Die Angabe "Total Error" umfasst die Langzeitstabilität und die Total Performance.

Membranwerkstoff	Messbereich	Total Error
316L, Alloy, Gold-Rhodium	< 500 mbar	0,33 % des Messbereichsendwertes/Jahr
	ab 500 mbar	0,20 % des Messbereichsendwertes
Tantal	< 500 mbar	0,48 % des Messbereichsendwertes/Jahr
	ab 500 mbar	0,35 % des Messbereichsendwertes/Jahr

### Anwärmzeit - alle Ausführungen

Anwärmzeit  $\leq 10$  s

### Langzeitstabilität (gemäß DIN 16086 und IEC 60770-1)

Gilt für **digitale** Schnittstellen (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) sowie für den **analogen** 4 ... 20 mA-Stromausgang. Angaben beziehen sich auf den Messbereichsendwert.

Messbereiche	1 Jahr	5 Jahre
10 mbar, 100 mbar	$\pm 0,18$ %	-

Messbereiche	1 Jahr	5 Jahre
500 mbar, 3 bar, 16 bar	±0,05 %	±0,125 %

### Umgebungsbedingungen

Umgebungs-, Lager- und Transporttemperatur

- Standardausführung -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Ausführung für Sauerstoffanwendungen<sup>12)</sup> -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
- Ausführungen IP 66/IP 68 (1 bar) Anschlusskabel PE -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
- Ausführungen IP 66/IP 68 (1 bar) und IP 68, Anschlusskabel PUR -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)

### Prozessbedingungen

Die Angaben zu Druck und Temperatur dienen als Übersicht. Grundsätzlich ist der maximale Druck für den Druckmessumformer abhängig vom druckschwächsten Glied. Im Einzelnen gelten jeweils die Angaben des Typschildes.

#### Prozesstemperaturgrenzen

Angaben gelten für die Basisausführung sowie für die Minusseite bei Ausführung mit Druckmittler einseitig<sup>13)</sup>

- Mit Messzellen PN 420 untere Temperatureinsatzgrenze -10 °C (+14 °F).
- Mit Wirkdruckleitungen länger als 100 mm -40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)
- Mit Wirkdruckleitungen länger als 100 mm, Prozessanschluss Stahl C22.8 -40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)

Angaben gelten für geeignete Druckmittler

- Druckmittler CSS plusseitig, CSB beidseitig -40 ... +400 °C (-40 ... +752 °F)

#### Prozesstemperaturgrenzen nach Dichtungswerkstoff

Dichtungswerkstoff	Temperaturgrenzen
FKM	-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)
FFKM (Kalrez 6375)	-5 ... +85 °C (23 ... +185 °F)
EPDM	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
PTFE	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
NBR	-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)
Kupfer	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Kupfer, für Sauerstoffanwendung	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
FKM, gereinigt	-10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)
FKM, für Sauerstoffanwendung	-10 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
PTFE, für Sauerstoffanwendung	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

#### Prozessdruckgrenzen nach Messbereich

Nennmessbereich	Nenndruck	Überlast einseitig	Überlast beidseitig
10 mbar (1 kPa)	160 bar (16000 kPa)	160 bar (16000 kPa)	240 bar (24000 kPa)
30 mbar (3 kPa)	160 bar (16000 kPa)	160 bar (16000 kPa)	240 bar (24000 kPa)
100 mbar (10 kPa)	160 bar (16000 kPa)	160 bar (16000 kPa)	240 bar (24000 kPa)
500 mbar (50 kPa)	160 bar (16000 kPa) 420 bar (42000 kPa)	160 bar (16000 kPa) 420 bar (42000 kPa)	240 bar (24000 kPa) 630 bar (63000 kPa)
3 bar (300 kPa)	160 bar (16000 kPa) 420 bar (42000 kPa)	160 bar (16000 kPa) 420 bar (42000 kPa)	240 bar (24000 kPa) 630 bar (63000 kPa)
16 bar (1600 kPa)	160 bar (16000 kPa) 420 bar (42000 kPa)	160 bar (16000 kPa) 420 bar (42000 kPa)	240 bar (24000 kPa) 630 bar (63000 kPa)
40 bar (4000 kPa)	160 bar (16000 kPa) 420 bar (42000 kPa)	Plusseite: 160 bar (16000 kPa) 420 bar (42000 kPa) Minusseite: 100 bar (10000 kPa)	240 bar (24000 kPa) 630 bar (63000 kPa)

### Prozessdruckgrenzen bei Dichtungswerkstoff FFKM (Kalrez 6375)

Nenndruck	Überlast einseitig	Überlast beidseitig
100 bar (10000 kPa)	100 bar (10000 kPa)	150 bar (15000 kPa)

Minimaler Systemdruck bei allen Messbereichen 0,1 mbar<sub>abs</sub> (10 Pa<sub>abs</sub>)

Vibrationsfestigkeit (mechanische Schwingungen mit 5 ... 100 Hz), je nach Ausführung sowie Werkstoff und Bauform Elektronikgehäuse<sup>14)</sup>

- Ein- und Zweikammer-Kunststoffgehäuse, Einkammer-Aluminiumgehäuse 4 g
- Zweikammer-Aluminiumgehäuse, Einkammer-Edelstahlgehäuse 1 g
- Zweikammer-Edelstahlgehäuse <1 g

Schockfestigkeit Beschleunigung 100 g/6 ms<sup>15)</sup>

### Elektromechanische Daten - Ausführung IP 66/IP 67

Kabeleinführung/Stecker<sup>16)</sup>

- Einkammergehäuse
  - 1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5 (Kabel: ø 5 ... 9 mm), 1 x Blindstopfen M20 x 1,5  
oder:
  - 1 x Verschlusskappe ½ NPT, 1 x Blindstopfen ½ NPT  
oder:
  - 1 x Stecker (je nach Ausführung), 1 x Blindstopfen M20 x 1,5

- Zweikammergehäuse
    - 1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5 (Kabel:  $\varnothing$  5 ... 9 mm), 1 x Blindstopfen M20 x 1,5; Stecker M12 x 1 für die externe Anzeige- und Bedieneinheit (optional)
    - oder:
    - 1 x Verschlusskappe ½ NPT, 1 x Blindstopfen ½ NPT, Stecker M12 x 1 für die externe Anzeige- und Bedieneinheit (optional)
    - oder:
    - 1 x Stecker (je nach Ausführung), 1 x Blindstopfen M20 x 1,5; Stecker M12 x 1 für die externe Anzeige- und Bedieneinheit (optional)
- Federkraftklemmen für Aderquerschnitt bis 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 14)

---

### Elektromechanische Daten - Ausführung IP 66/IP 68 (1 bar)

---

#### Kabeleinführung

- Einkammergehäuse
  - 1 x IP 68-Kabelverschraubung M20 x 1,5; 1 x Blindstopfen M20 x 1,5
  - oder:
  - 1 x Verschlusskappe ½ NPT, 1 x Blindstopfen ½ NPT

#### Anschlusskabel

- Aufbau
  - vier Adern, ein Trageil, eine Druckausgleichskapillare, Schirmgeflecht, Metallfolie, Mantel
- Aderquerschnitt
  - 0,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20)
- Aderwiderstand
  - < 0,036  $\Omega$ /m (0.011  $\Omega$ /ft)
- Zugfestigkeit
  - > 1200 N (270 pounds force)
- Standardlänge
  - 5 m (16.4 ft)
- Max. Länge
  - 1000 m (3281 ft)
- Min. Biegeradius bei 25 °C/77 °F
  - 25 mm (0.985 in)
- Durchmesser ca.
  - 8 mm (0.315 in)
- Farbe - Nicht-Ex-Ausführung
  - Schwarz
- Farbe - Ex-Ausführung
  - Blau

---

### Elektromechanische Daten - Ausführung IP 68 mit externer Elektronik

---

#### Verbindungskabel zwischen IP 68-Gerät und externem Gehäuse:

- Aufbau
  - vier Adern, Schirmgeflecht, Innenmantel, Schirmgeflecht, Außenmantel
- Aderquerschnitt
  - 0,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20)
- Standardlänge
  - 5 m (16.40 ft)
- Max. Länge
  - 25 m (82.02 ft)
- Min. Biegeradius bei 25 °C/77 °F
  - 25 mm (0.985 in)
- Durchmesser ca.
  - 8 mm (0.315 in)
- Farbe
  - Blau

#### Kabeleinführung/Stecker<sup>17)</sup>

– Externes Gehäuse	– 2 x Kabelverschraubung M20 x 1,5 (Kabel: ø 5 ... 9 mm), 1 x Blindstopfen M20 x 1,5 oder: – 1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5, 1 x Stecker (je nach Ausführung), 1 x Blindstopfen M20 x 1,5
Federkraftklemmen für Aderquerschnitt bis	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)

---

### Anzeige- und Bedienmodul

---

Spannungsversorgung und Datenüber- tragung	durch den Sensor
Anzeige	LC-Display in Dot-Matrix
Bedienelemente	4 Tasten
Schutzart	
– lose	IP 20
– Eingebaut im Sensor ohne Deckel	IP 40
Werkstoff	
– Gehäuse	ABS
– Sichtfenster	Polyesterfolie

---

### Spannungsversorgung

---

Betriebsspannung	
– Nicht-Ex-Gerät	9 ... 32 V DC
– Ex-ia-Gerät	9 ... 24 V DC
– Ex-d-Gerät	14 ... 32 V DC
Betriebsspannung mit beleuchtetem Anzeige- und Bedienmodul	
– Nicht-Ex-Gerät	18 ... 32 V DC
– Ex-ia-Gerät	18 ... 24 V DC
– Ex-d-Gerät	18 ... 32 V DC
Max. Anzahl Sensoren am DP-/PA-Seg- mentkoppler nicht-Ex/Ex	32/10

---

### Elektrische Schutzmaßnahmen

---

Schutzart	
– Gehäuse Standard	IP 66/IP 67
Überspannungskategorie	III
Schutzklasse	II

---

### Zulassungen

---

Geräte mit Zulassungen können je nach Ausführung abweichende technische Daten haben. Bei diesen Geräten sind deshalb die zugehörigen Zulassungsdokumente zu beachten. Diese sind im Gerätelieferumfang enthalten.

## 11.2 Daten zum Profibus PA

### Gerätestammdatei

Die Gerätestammdatei (GSD) enthält die Kenndaten des Profibus-PA-Gerätes. Zu diesen Daten gehören z. B. die zulässigen Übertragungsraten sowie Informationen über Diagnosewerte und das Format des vom PA-Gerät gelieferten Messwertes.

Für das Projektierungstool des Profibusnetzwerkes wird zusätzlich eine Bitmapdatei zur Verfügung gestellt. Diese wird automatisch mit dem Einbinden der GSD-Datei mitinstalliert. Die Bitmapdatei dient zur symbolischen Anzeige des PA-Gerätes im Konfigurationstool.

### Identnummer

Jedes Profibusgerät erhält von der Profibusnutzerorganisation (PNO) eine eindeutige Identnummer (ID-Nummer). Diese ID-Nummer ist auch im Namen der GSD-Datei enthalten. Für den DPT10 lautet die ID-Nummer **0 x 0BFB(hex)** und die GSD-Datei **DF650BFB.GSD**. Optional zu dieser herstellerspezifischen GSD-Datei wird von der PNO noch eine allgemeine sogenannte profilspezifische GSD-Datei zur Verfügung gestellt. Für den DPT10 ist die allgemeine GSD-Datei **PA139701.GSD** zu verwenden. Wird die allgemeine GSD-Datei verwendet, muss der Sensor per DTM-Software auf die profilspezifische Identnummer umgestellt werden. Standardmäßig arbeitet der Sensor mit der herstellerspezifischen ID-Nummer.

Beim Verwenden der profilspezifischen GSD-Datei werden sowohl der PA-OUT-Wert als auch der Temperaturwert an die SPS übertragen (siehe Blockschaltbild "Zyklischer Datenverkehr").

### Zyklischer Datenverkehr

Vom Master Klasse 1 (z. B. SPS) werden bei laufendem Betrieb zyklisch die Messwertdaten aus dem Sensor ausgelesen. Auf welche Daten die SPS Zugriff hat, ist im unten dargestellten Blockschaltbild ersichtlich.

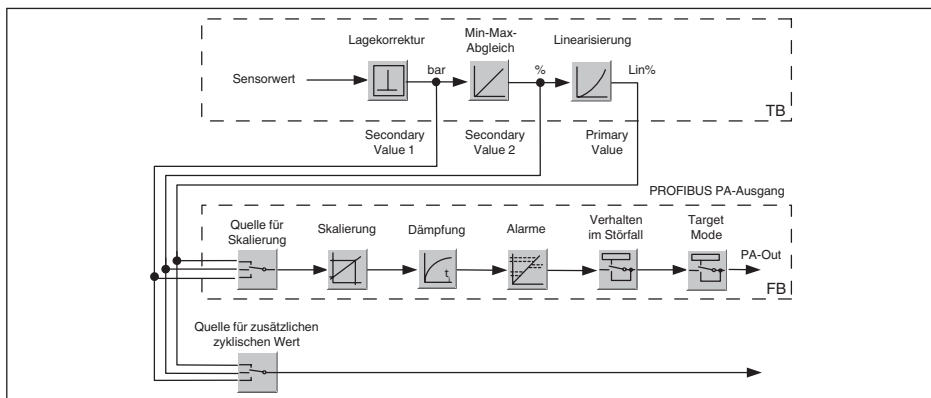


Abb. 58: DPT10: Blockschaltbild mit AI (PA-OUT)-Wert und Additional Cyclic Value

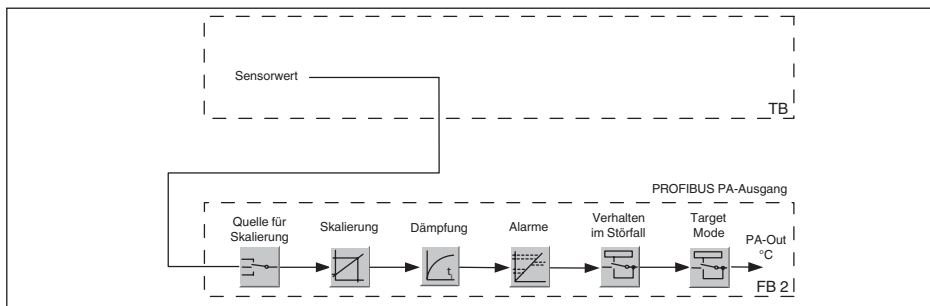


Abb. 59: DPT10: Blockschaltbild mit Temperaturwert

## Module der PA-Sensoren

Für den zyklischen Datenverkehr stellt der DPT10 folgende Module zur Verfügung:

- AI (PA-OUT)
  - PA-OUT-Wert des FB1 nach Skalierung
- Temperatur
  - PA-OUT-Wert des FB2 nach Skalierung
- Additional Cyclic Value
  - Zusätzlicher zyklischer Messwert (abhängig von Quelle)
- Free Place
  - Dieses Modul muss verwendet werden, wenn ein Wert im Datentelegramm des zyklischen Datenverkehrs nicht verwendet werden soll (z. B. Temperatur und Additional Cyclic Value ersetzen)

Es können maximal drei Module aktiv sein. Mit Hilfe der Konfigurationssoftware des Profibusmasters können Sie mit diesen Modulen den Aufbau des zyklischen Datentelegramms bestimmen. Die Vorgehensweise hängt von der jeweiligen Konfigurationssoftware ab.

Die Module gibt es in zwei Ausführungen:

- Short für Profibusmaster, die nur ein „Identifier Format“-Byte unterstützen, z. B. Allen Bradley
- Long für Profibusmaster, die nur das „Identifier Format“-Byte unterstützen, z. B. Siemens S7-300/400

## Beispiele für den Telegrammaufbau

Im folgenden sind Beispiele dargestellt, wie die Module kombiniert werden können und wie das dazugehörige Datentelegramm aufgebaut ist.

Beispiel 1 (Standardeinstellung) mit Druckwert, Temperaturwert und zusätzlichem zyklischen Wert:

- AI (PA-OUT)
- Temperatur
- Additional Cyclic Value

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Format	IEEE-754-Flieskommazahl				Status	IEEE-754-Flieskommazahl				Status	IEEE-754-Flieskommazahl				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Temperature (FB2)				Status (FB2)	Additional Cyclic Value				Status

Abb. 60: Telegrammaufbau Beispiel 1

Beispiel 2 mit Druckwert und Temperaturwert ohne zusätzlichen zyklischen Wert:



- AI (PA-OUT)
- Temperatur
- Free Place

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Format	IEEE-754-Flieskommazahl				Status	IEEE-754-Flieskommazahl				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Temperatur (FB2)				Status (FB2)

Abb. 61: Telegrammaufbau Beispiel 2

Beispiel 3 mit Druckwert und zusätzlichem zyklischen Wert ohne Temperaturwert:

- AI (PA-OUT)
- Free Place
- Additional Cyclic Value

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Format	IEEE-754-Flieskommazahl				Status	IEEE-754-Flieskommazahl				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Zusätzlicher zyklischer Wert				Status

Abb. 62: Telegrammaufbau Beispiel 3

## Datenformat des Ausgangssignals

Byte4	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
Status	Value (IEEE-754)			

Abb. 63: Datenformat des Ausgangssignals

Das Statusbyte entspricht dem Profil 3,0 "Profibus PA Profile for Process Control Devices" codiert. Der Status "Messwert OK" ist als 80 (hex) codiert (Bit7 = 1, Bit6 ... 0 = 0).

Der Messwert wird als 32 Bit Gleitpunktzahl im IEEE-754-Format übertragen.

Byte n								Byte n+1								Byte n+2								Byte n+3							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
VZ	2 <sup>7</sup>	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	2 <sup>8</sup>	2 <sup>9</sup>	2 <sup>10</sup>	2 <sup>11</sup>	2 <sup>12</sup>	2 <sup>13</sup>	2 <sup>14</sup>	2 <sup>15</sup>	2 <sup>16</sup>	2 <sup>17</sup>	2 <sup>18</sup>	2 <sup>19</sup>	2 <sup>20</sup>	2 <sup>21</sup>	2 <sup>22</sup>	2 <sup>23</sup>
Sign Bit	Exponent							Significant								Significant								Significant							

$$\text{Value} = (-1)^{\text{VZ}} \cdot 2^{(\text{Exponent} - 127)} \cdot (1 + \text{Significant})$$

Abb. 64: Datenformat des Messwerts

## Codierung des Statusbytes beim PA-Ausgangswert

Status-code	Beschreibung lt. Profibus-norm	Mögliche Ursache
0x00	bad - non-specific	Flash-Update aktiv

Status-code	Beschreibung lt. Profibus-norm	Mögliche Ursache
0x04	bad - configuration error	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abgleichfehler</li> <li>– Konfigurationsfehler bei PV-Scale (PV-Span too small)</li> <li>– Maßeinheit-Unstimmigkeit</li> <li>– Fehler in der Linearisierungstabelle</li> </ul>
0x0C	bad - sensor failure	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hardwarefehler</li> <li>– Wandlerfehler</li> <li>– Leckpulsfehler</li> <li>– Triggerfehler</li> </ul>
0x10	bad - sensor failure	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Messwertgewinnungsfehler</li> <li>– Temperaturmessungsfehler</li> </ul>
0 x 1f	bad - out of service constant	"Out of Service"-Mode eingeschaltet
0 x 44	uncertain - last unstable value	Failsafe-Ersatzwert (Failsafe-Mode = "Last value" und bereits gültiger Messwert seit Einschalten)
0 x 48	uncertain substitute set	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Simulation einschalten</li> <li>– Failsafe-Ersatzwert (Failsafe-Mode = "Fsafe value")</li> </ul>
0 x 4c	uncertain - initial value	Failsafe-Ersatzwert (Failsafe-Mode = "Last valid value" und noch kein gültiger Messwert seit Einschalten)
0 x 51	uncertain - sensor; conversion not accurate - low limited	Sensorwert < untere Grenze
0 x 52	uncertain - sensor; conversion not accurate - high limited	Sensorwert > obere Grenze
0 x 80	good (non-cascade) - OK	OK
0 x 84	good (non-cascade) - active block alarm	Static revision (FB, TB) changed (10 sek. lang aktiv, nachdem Parameter der Static-Kategorie geschrieben wurde)
0 x 89	good (non-cascade) - active advisory alarm - low limited	Lo-Alarm
0 x 8a	good (non-cascade) - active advisory alarm - high limited	Hi-Alarm
0 x 8d	good (non-cascade) - active critical alarm - low limited	Lo-Lo-Alarm
0 x 8e	good (non-cascade) - active critical alarm - high limited	Hi-Hi-Alarm

## 11.3 Maße

### Kunststoffgehäuse

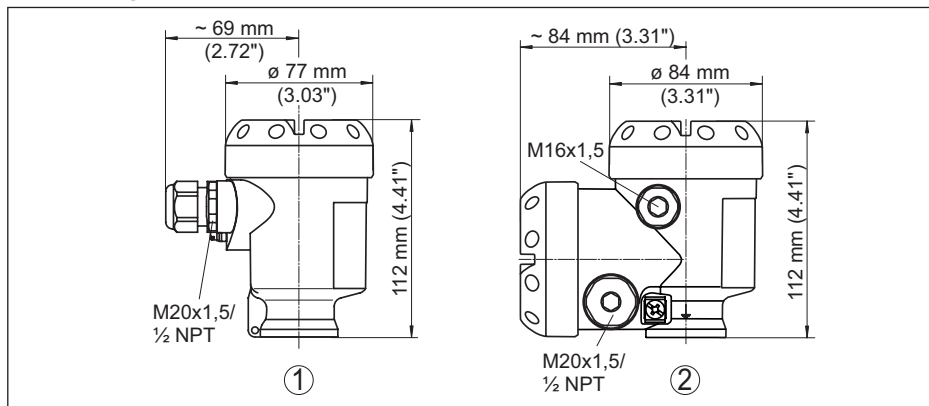


Abb. 65: Gehäuseausführungen in Schutzart IP 66/IP 68 (0,2 bar) - mit eingebautem Anzeige- und Bedienmodul vergrößert sich die Gehäusehöhe um 9 mm/0.35 in

- 1 Einkammerausführung
- 2 Zweikammerausführung

### Aluminiumgehäuse

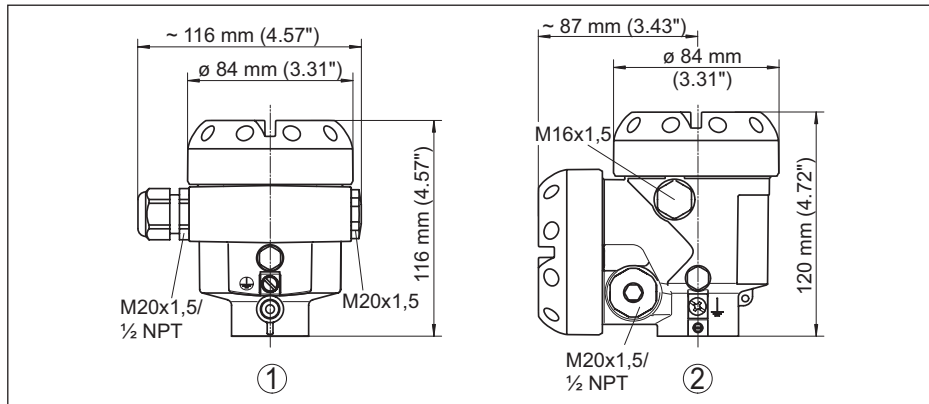


Abb. 66: Gehäuseausführungen in Schutzart IP 66/IP 68 (0,2 bar) - mit eingebautem Anzeige- und Bedienmodul vergrößert sich die Gehäusehöhe um 9 mm/0.35 in

- 1 Einkammerausführung
- 2 Zweikammerausführung

## Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 66/IP 68 (1 bar)

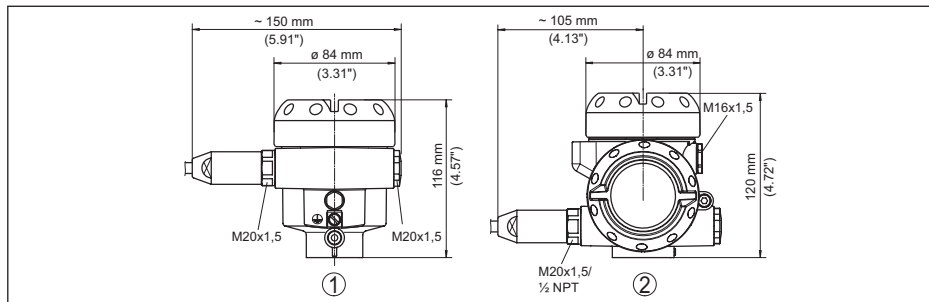


Abb. 67: Gehäuseausführungen in Schutzart IP 66/IP 68 (1 bar) - mit eingebautem Anzeige- und Bedienmodul vergrößert sich die Gehäusehöhe um 9 mm/0.35 in

- 1 Einkammerausführung
- 2 Zweikammerausführung

## Edelstahlgehäuse

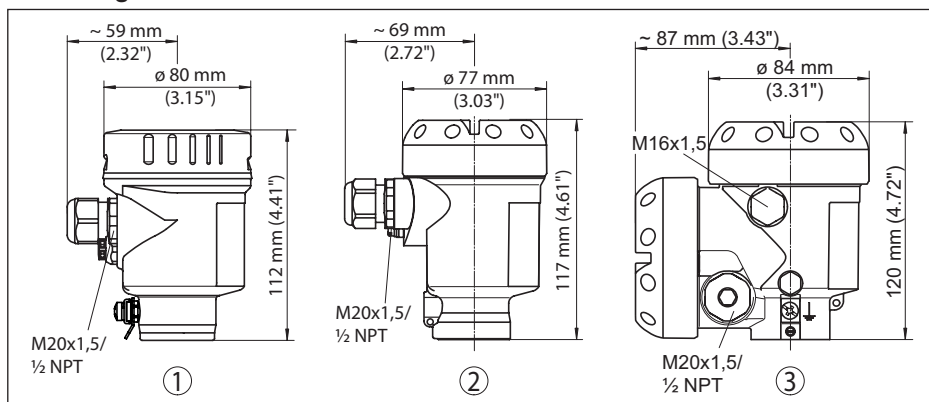


Abb. 68: Gehäuseausführungen in Schutzart IP 66/IP 68 (0,2 bar) - mit eingebautem Anzeige- und Bedienmodul vergrößert sich die Gehäusehöhe um 9 mm/0.35 in

- 1 Einkammerausführung elektropoliert
- 2 Einkammerausführung Feinguss
- 3 Zweikammerausführung Feinguss

# Ovalflansch, Anschluss 1/4-18 NPT bzw. RC 1/4

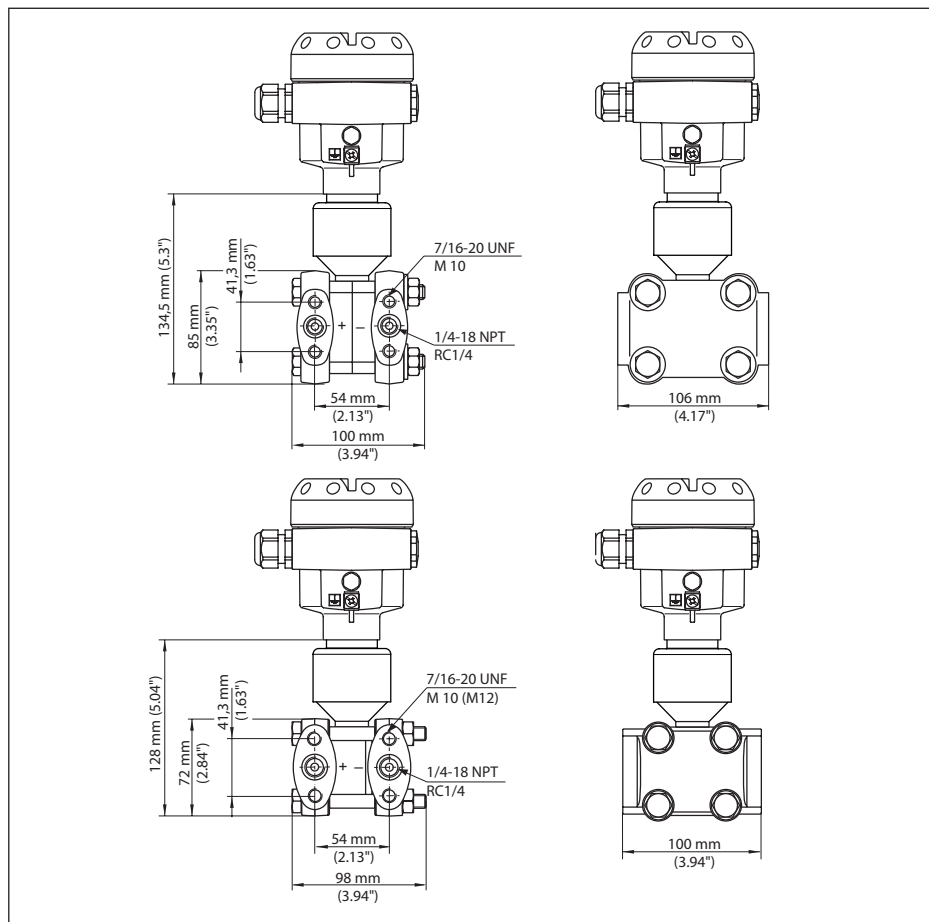


Abb. 69: Oben: 10 mbar- und 30 mbar-Messzelle. Unten: Messzelle  $\geq 100$  mbar

Ausführung	Anschluss	Befestigung	Werkstoff	Lieferumfang
B	1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Stahl C 22.8	inkl. 2 Entlüftungs- ventilen (316L)
D	1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	AISI 316L	inkl. 2 Entlüftungs- ventilen (316L)
F	1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Alloy C276	ohne Ventile/Ver- schlusschrauben
U	RC 1/4	7/16-20 UNF	AISI 316L	inkl. 2 Entlüftungs- ventilen (316L)
1	1/4-18 NPT IEC 61518	PN 160: M10, PN 420: M12	Stahl C 22.8	inkl. 2 Entlüftungs- ventilen (316L)

Ausführung	Anschluss	Befestigung	Werkstoff	Lieferumfang
2	1/4-18 NPT IEC 61518	PN 160: M10, PN 420: M12	AISI 316L	inkl. 2 Entlüftungs- ventilen (316L)
3	1/4-18 NPT IEC 61518	PN 160: M10, PN 420: M12	Alloy C276	ohne Ventile/Ver- schlusssschrauben

### Ovalflansch, Anschluss 1/4-18 NPT bzw. RC 1/4, mit seitlicher Entlüftung

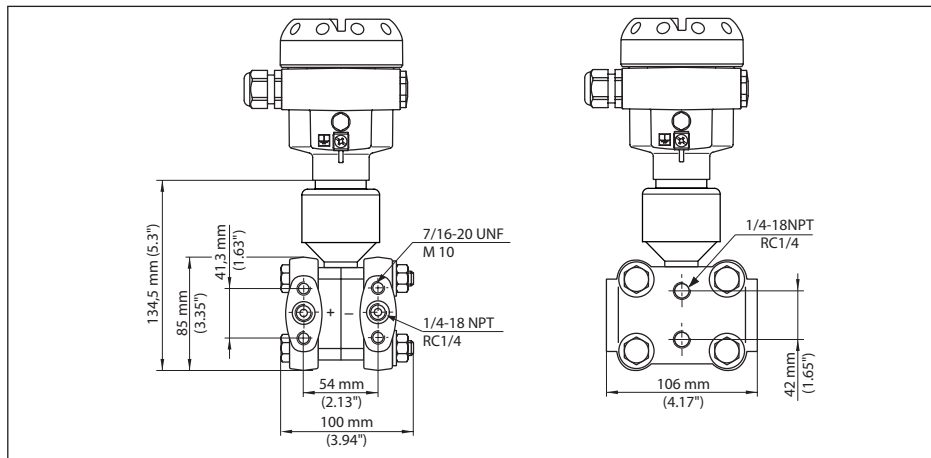


Abb. 70: 10 mbar- und 30 mbar-Messzelle.

Ausführung	Anschluss	Befestigung	Werkstoff	Lieferumfang
C	1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Stahl C 22.8	inkl. 4 Verschluss- schrauben (AISI 316L) und 2 Entlüf- tungsventilen
E	1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	AISI 316L	inkl. 4 Verschluss- schrauben (AISI 316L) und 2 Entlüf- tungsventilen
H	1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Alloy C276	ohne Ventile/Ver- schlusssschrauben
V	RC 1/4	7/16-20 UNF	AISI 316L	inkl. 4 Verschluss- schrauben (AISI 316L) und 2 Entlüf- tungsventilen

## Ovalflansch, vorbereitet für Druckmittleranbau

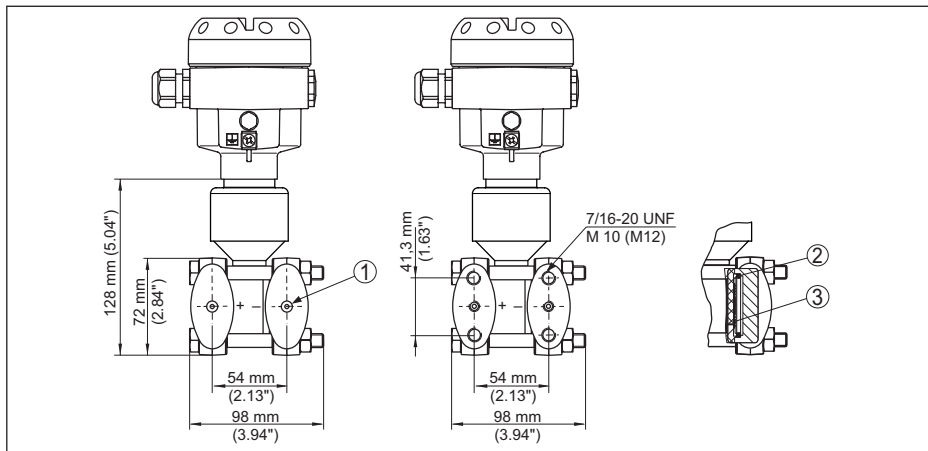


Abb. 71: links: Prozessanschluss DPT10 vorbereitet für den Druckmittleranbau. Rechts: Lage der Kupferringdichtung

- 1 Druckmittleranbau
- 2 Kupferringdichtung
- 3 Napfmembran

# INDEX

## A

### Abgleich

- bei Dichte 46, 47
- bei Differenzdruck 45
- bei Durchfluss 47, 48
- bei Füllstand 46
- Einheit 43

### Anschlussplan

- Einkammergehäuse 35
- Zweikammergehäuse 36

### Anschlussraum 38

### Anwendungsbereich

- Dichtemessung 9
- Differenzdruckmessung 9
- Durchflussmessung 8
- Füllstandmessung 9
- Trennschichtmessung 10

## D

### Dichtemessung 26

### Differenzdruckmessung

- In Dampf- und Kondensatanlagen 28
- In Flüssigkeiten 29
- In Gasen und Dämpfen 28

### Durchflussmessung

- In Dämpfen 19
- In Flüssigkeiten 20
- In Gasen 18

## E

### Elektronikraum Zweikammergehäuse 37

### Elektronik- und Anschlussraum 34

### Entsorgung 68

## F

### Fehlermeldungen 67

### Füllstandmessung

- Im geschlossenen Behälter 22, 23, 24, 25
- Im offenen Behälter 21, 22

### Funktionsprinzip 10

## I

### Inbetriebnahme

- Differenzdruckmessung 63, 64
- Durchflussmessung 57, 58
- Füllstandmessung 60, 61, 62

## L

### Lagekorrektur 44

### Linearisierungskurve

- bei Füllstand 48

## M

### Montageanordnung 15

## P

### Prozessbedingungen 13

## R

### Recycling 68

### Rohrmontage 15

## S

### Sauerstoffanwendungen 14

### Schleimengenunterdrückung 49

### Signal überprüfen 66

### Störungsbeseitigung 66

### Summenzähler 49

## T

### Trennschichtmessung 27

### Typschild 7

## V

### Ventilblöcke

- 3-fach-Ventilblock 15, 17
- 3-fach-Ventilblock, beidseitig anflanschbar 16
- Einführung 15

## W

### Wartung 66

### WEEE-Richtlinie 68

### Wirkdruckgeber 13

### Wirkdruckleitungen 13









Druckdatum:



Die Angaben über Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.



**WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG**

Alexander-Wiegand-Straße 30

63911 Klingenberg

Deutschland

Telefon (+49) 9372/132-0

Fax (+49) 9372 132-406

E-Mail: [info@wika.de](mailto:info@wika.de)

[www.wika.de](http://www.wika.de)

37245-DE-130712